

DEWALT®



**XR FLEX
VOLT™
LI-ION**

533225-51 H


Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült

**DCS575
DCS576**


1. ábra

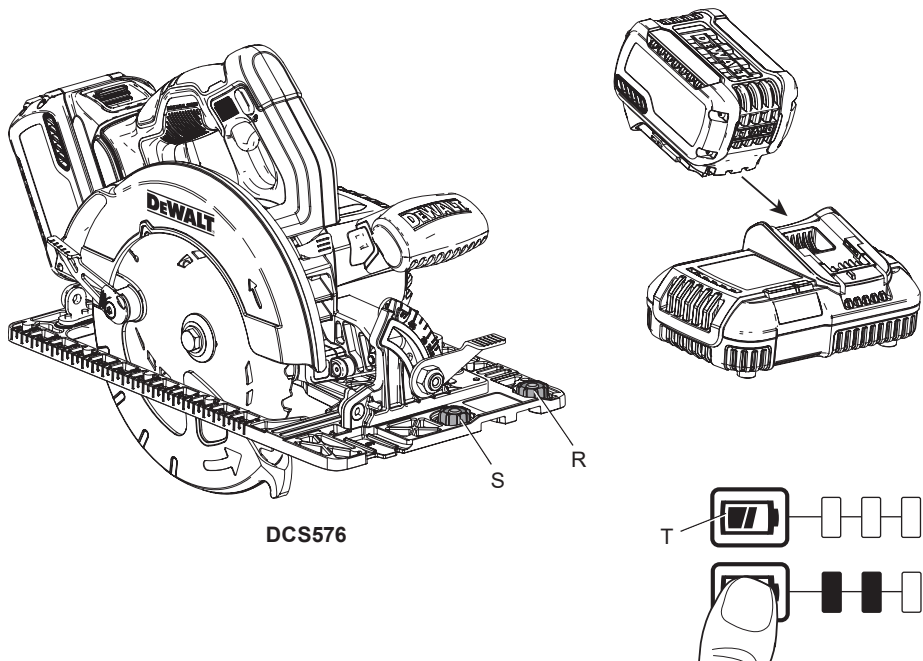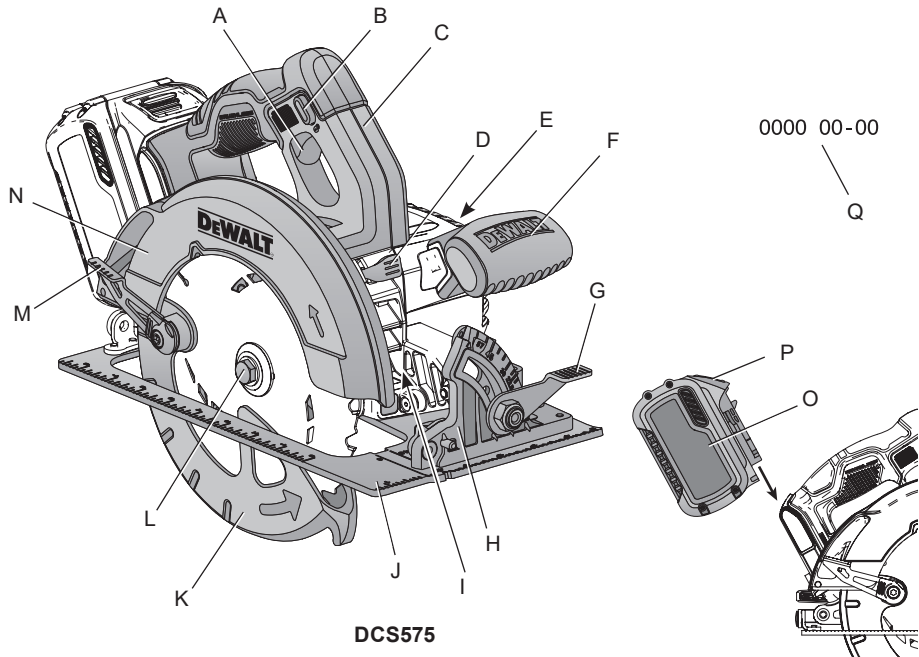


2. ábra

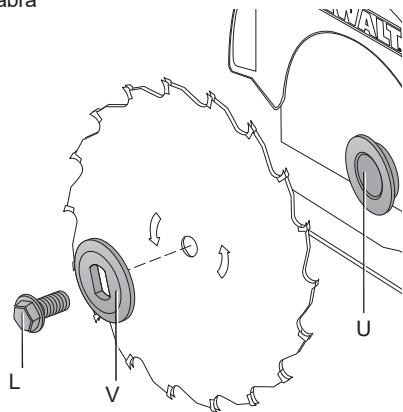


3. ábra

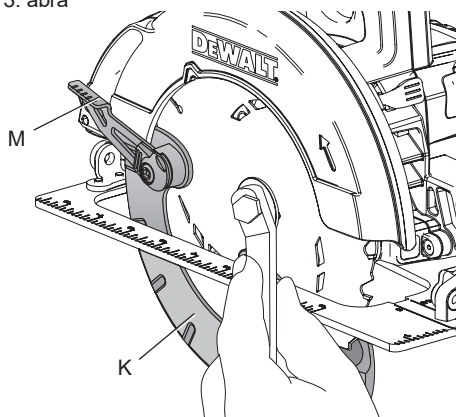


4. ábra

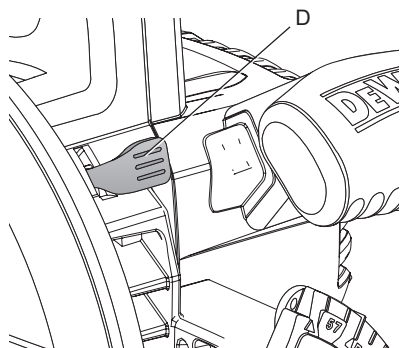


5. ábra

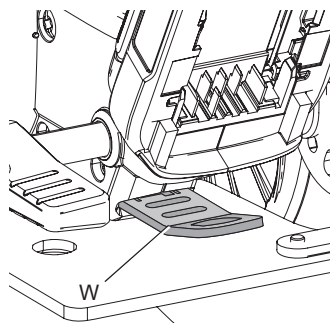


6. ábra

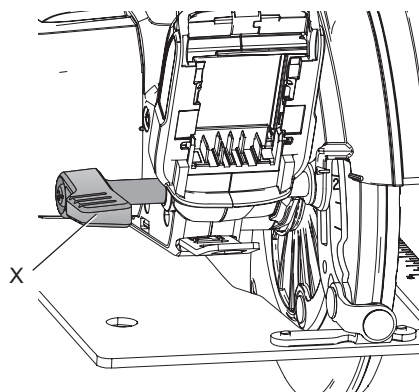


7. ábra

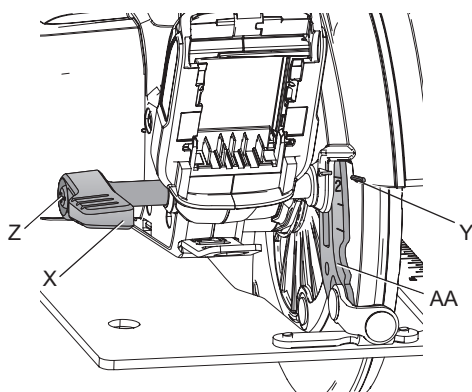


8. ábra

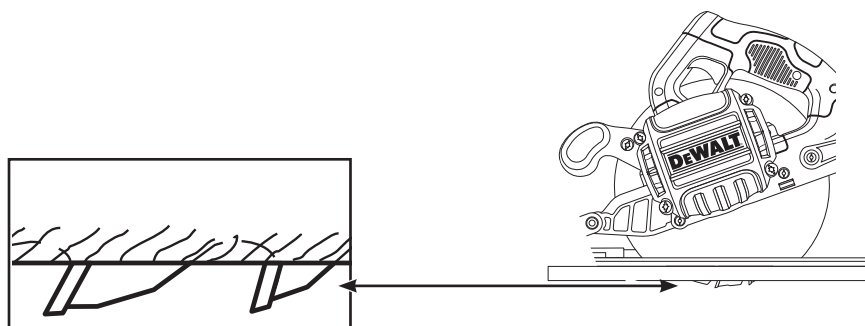

9. ábra

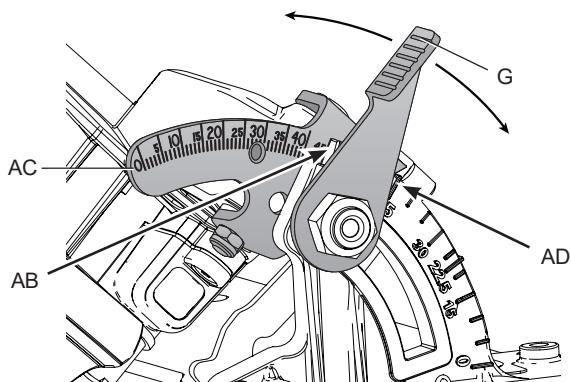


10. ábra

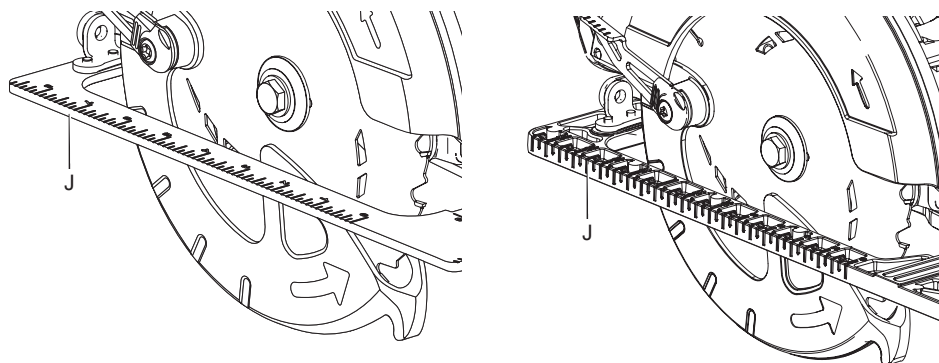


DCS575

DCS576


11. ábra

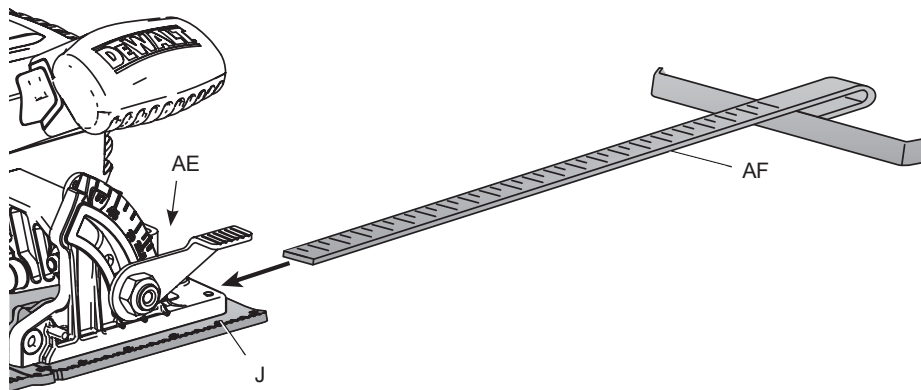


12. ábra

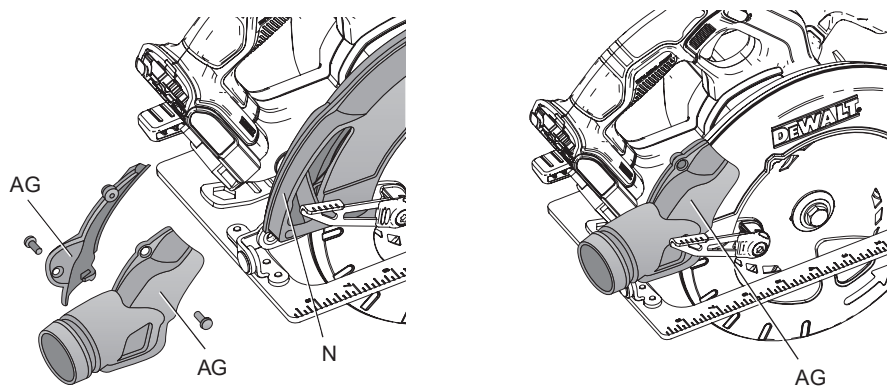


13. ábra

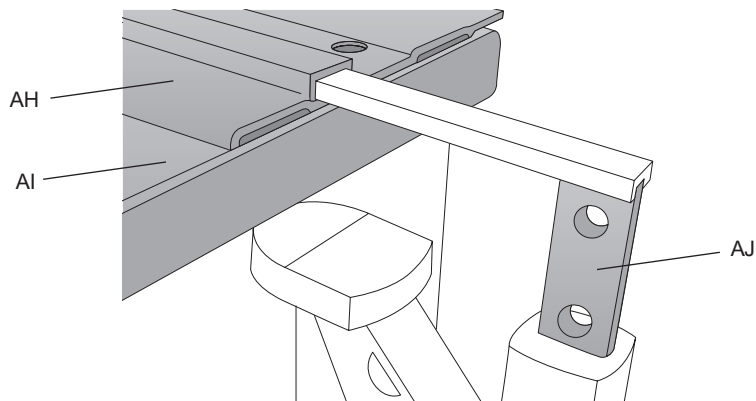



14. ábra

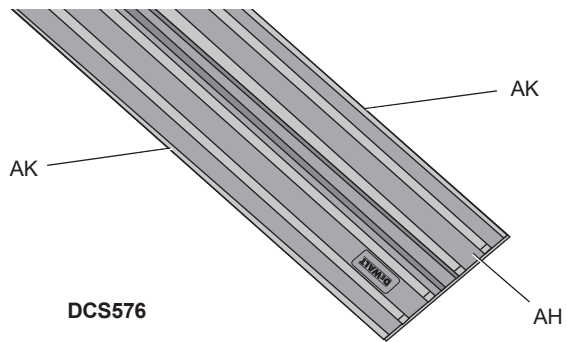


15. ábra

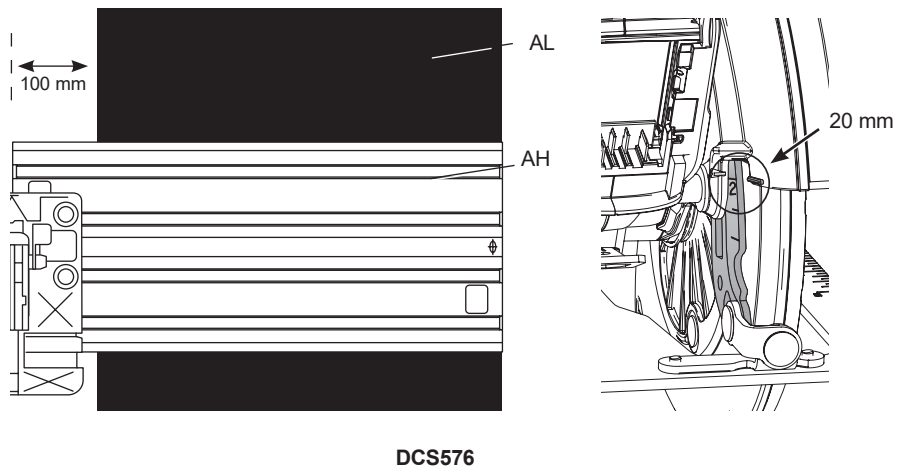


16. ábra

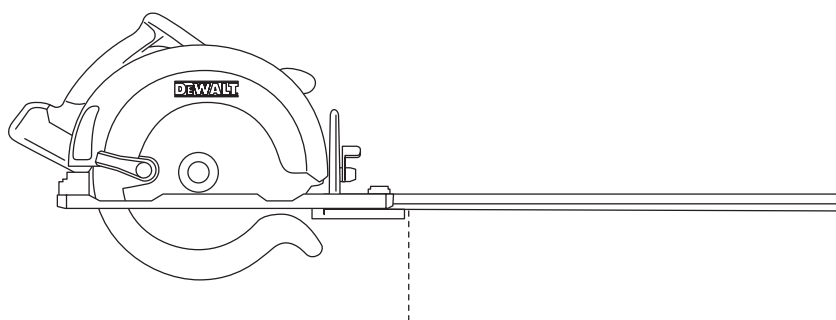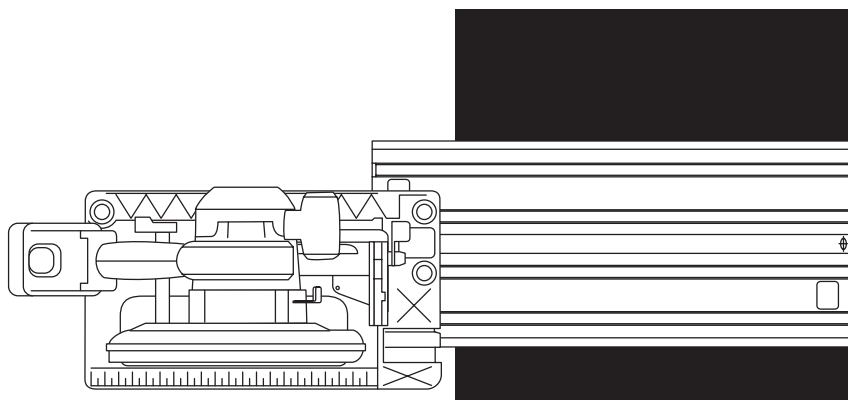


17. ábra

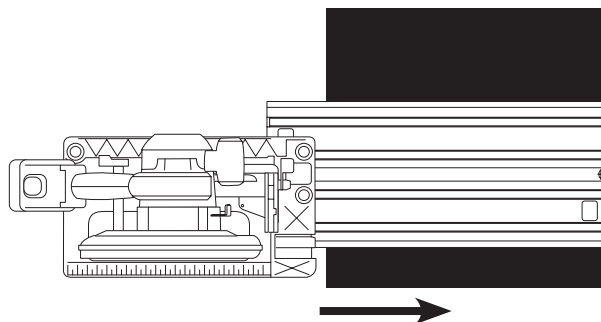


18. ábra

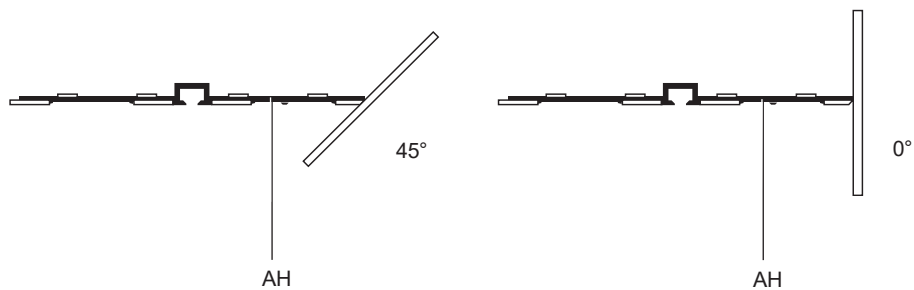


19. ábra

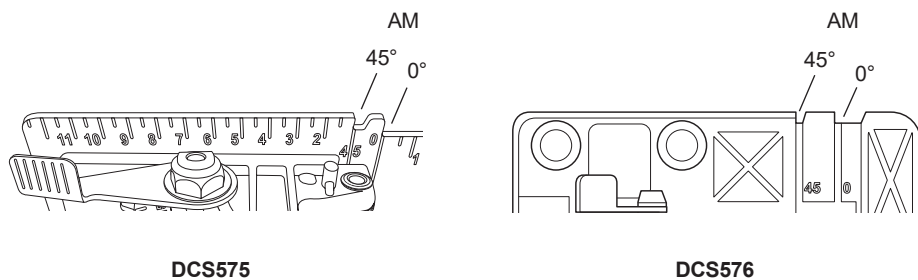


20. ábra

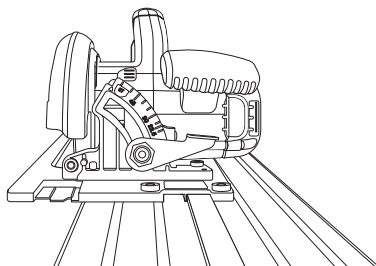


21. ábra

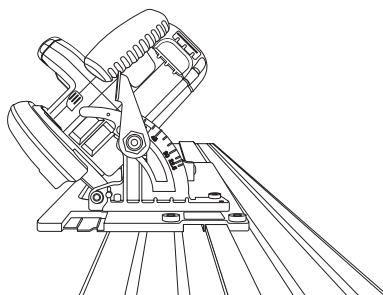


22. ábra

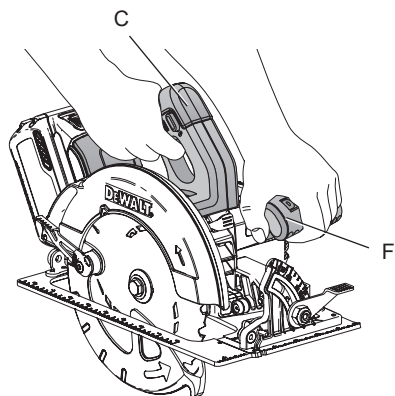


23. ábra

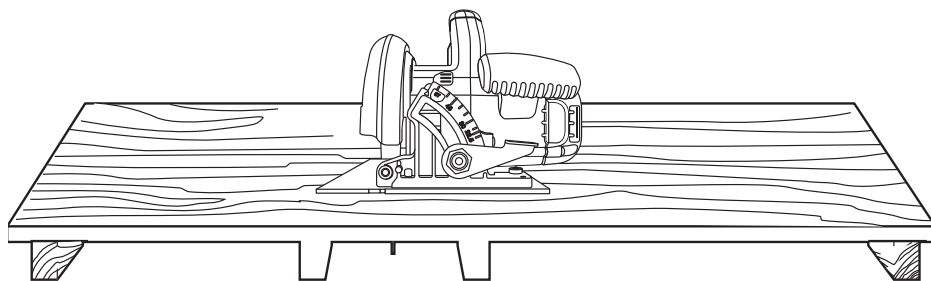


24. ábra

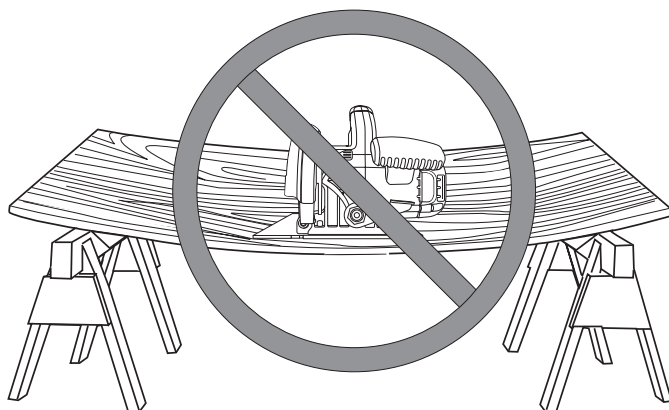


25. ábra

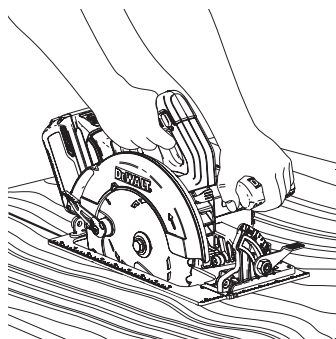


26. ábra

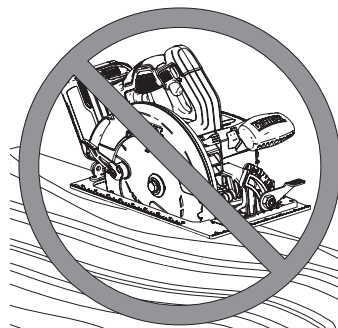


27. ábra

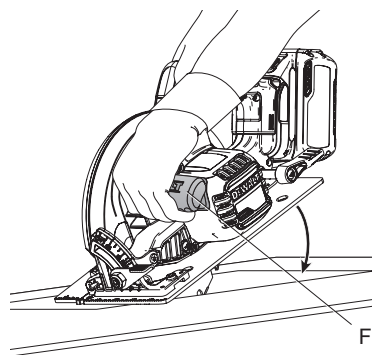

28. ábra

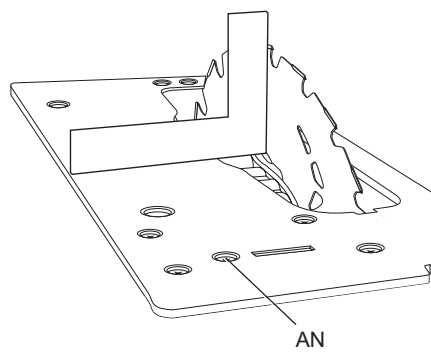


29. ábra

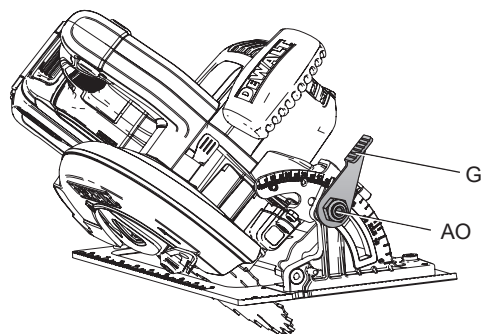



30. ábra

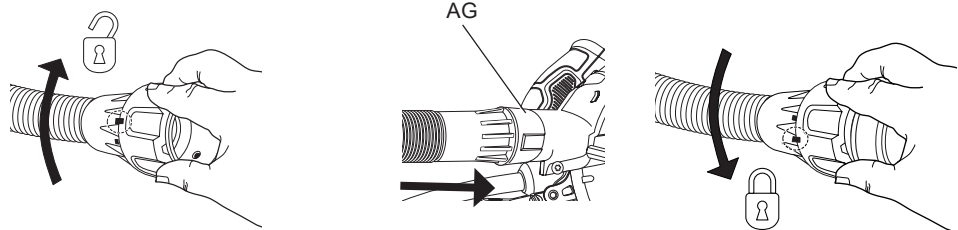

190 mm-es / 184 mm-es, 54 V-OS AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉS, Z, DCS575, DCS576, DCS575-XE, DCS576-XE TÍPUSOK

Szívből gratulálunk!

Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.

Műszaki adatok

		DCS575	DCS575-XE	DCS576	DCS576-XE
Feszültség	V_{DC}	54	54	54	54
Típus		1	1	1	1
Akkumulátor típusa		Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Max. leadott teljesítmény	W	1500	1500	1500	1500
Üresjárat fordulat/szám	min^{-1}	5800	5800	5800	5800
Fűrészárca átmérője	mm	190	184	190	184
Maximális vágási mélység	mm	67	64	61	58
Fűrészárca furata	mm	30	20	30	20
Ferdevágási szög beállítása		57	57	57	57
Súly (akkucsomag nélkül)	kg	3,6	3,6	3,7	3,7

Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (a három vektor összege) az EN 60745-2-5 szabvány szerint:

L_{PA} (kibocsátott hangnyomásszint)	dB(A)	92	–	92	–
L_{WA} (hangteljesítményszint)	dB(A)	103	–	103	–
K (toleranciafaktor az adott hangszintnél)	dB(A)	3	–	3	–
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás értéke $a_{h,W}$ =	m/s^2	<2,5	–	<2,5	–
Toleranciafaktor K =	m/s^2	1,5	–	1,5	–

Az adatlapon megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulási értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel határoztuk meg, így az egyes szerszámok rezgésgyorsulási értékei összehasonlíthatók. Az érték felhasználható a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.



FIGYELMEZTETÉS: A megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték a szerszám főbb alkalmazásaira vonatkozik. Ha más alkalmazásokra, más tartozékokkal használják, vagy nincs megfelelően karbantartva, a súlyozott effektív rezgésgyorsulás a megadott értéktől eltérhet. Ilyen esetben a kezelő a munkavégzés

teljes időtartama alatt jelentős mértékben megnövekedett súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak lehet kitéve.

A súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének becslésekor azokat az időtartamokat is figyelembe kell venni, amikor a szerszám ki van kapcsolva, vagy amikor működésben van, de éppen nem végeznek vele munkát. Ilyen esetben a munkavégzés teljes időtartamára számított kitettség mértéke jelentősen csökkenhet.

További biztonsági intézkedéseket is kell hozni, amelyek védik a kezelőt

a súlyozott effektív rezgésgyorsulás káros hatásától, például: a szerszám és tartozékainak karbantartása, a kezek melegen tartása, munkaritmus megszervezése.

Akkucsomag		DCB546
Akkumulátor típusa		Li-ion
Feszültség	V_{DC}	18/54
Kapacitás	Ah	6,0/2,0
Súly	kg	1,05

Töltő		DCB118
Hálózati feszültség	V_{AC}	230
Akkumulátor típusa		18/54 Li-ion
Akkucsomagok hozzávetőleges töltési ideje	perc	22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah) 45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah) 60 (6,0 Ah)
Súly	kg	0,66

Biztosítékok:

Európa	230 V-os szerszámok	10 amper, hálózati
E.K. és Írország	230 V-os szerszámok	3 amper, a csatlakozódugóban

Definíciók: Biztonságtechnikai irányelvek

Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen ezekre a szimbólumokra.



VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyhelyzetet jelöl, amely **halálos vagy súlyos sérüléshez vezet.**



FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely **halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet.**



VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amely **könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.**

MEGJEGYZÉS: Olyan, **személyi sérüléssel nem fenyegető** gyakorlatot jelöl, amely **anyag** kárt okozhat.



Áramütés veszélyét jelzi.



Tűzveszélyt jelez.

CE megfeleléségi nyilatkozat

GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV



AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ DCS575, DCS576 TÍPUSOK

A DEWALT kijelenti, hogy a **Műszaki adatok** cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-5:2010.

Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a DEWALT vállalat nevében adja.

Markus Rompel
Műszaki igazgató

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2016.04.27.



FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély csökkentése érdekében olvassa át a kezelési kézikönyvet.

Általános biztonságtechnikai figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz



FIGYELMEZTETÉS: Olvassa át a szerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, útmutatást, szemléltető ábrát és műszaki adatot. Az alábbiakban felsorolt útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.



1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA

- a) **Tartsa munkaterületét tisztán, és világítsa meg jól.** A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
- b) **Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légterben, például ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.** Elektromos készülékek használatakor szikra keletkezhet, amely begyújthatja a port vagy gázokat.
- c) **Az elektromos szerszám használata közben a gyerekeket és a báméskodókat tartsa távol a munkaterülettől.** Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- a) **Az elektromos szerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.** Soha, semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozódugót. Földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- b) **Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorral, tűzhellyel vagy hűtőszekrényel.** Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
- c) **Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat.** Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe, nő az áramütés veszélye.
- d) **Gondosan bánjon a tápkábellel.** Az elektromos szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata mellett nagyobb az áramütés veszélye.
- e) **Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe.** Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
- f) **Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)**

előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés veszélye.

3) SZEMÉLY VÉDELEM

- a) **Ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára és használja a józan esztét, amikor elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll.** Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- b) **Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.** A védőfelszerelések, például porvédő maszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
- c) **Akadályozza meg a szerszám véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi.** Ha az elektromos szerszám hordozása közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, balesetet okozhat.
- d) **Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye le róla a szerelőkulcsot.** Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
- e) **Ne nyúljon ki túl messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben.** Így jobban irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
- f) **Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről.** A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
- g) **Ha a szerszámon megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.** Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthető a por okozta veszélyek.
- h) **Ne engedje, hogy a szerszámok gyakori használata során szerzett tapasztalatai**



*túlzott biztonságérzetet keltsenek
Önben, és amiatt elhanyagolja
a biztonsági alapelveket. Gondatlan
cselekvés már a másodperc törtrésze alatt
is súlyos sérülést okozhat.*

- 4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA**
- Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A célnak megfelelő szerszámot használja.** A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
 - Ne használja a szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes.** Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
 - Kapcsolja le a szerszámot az áramforrásról és/vagy vegye ki belőle az akkucsomagot, mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél rajta vagy eltávolítja.** Ezekkel a megelőző biztonságtechnikai intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
 - Ha nem használja a szerszámot, száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen tartsa, és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik a szerszámot vagy ezeket a kezelési útmutatásokat nem ismerik.** Az elektromos szerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználó esetén.
 - Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékaikat. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek-e, nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a szerszám használatát. Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.**
 - Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.** A megfelelően karbantartott éles vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben irányítható.
 - Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszámszárakat stb. a használati**

útmutatónak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.

- A fogantyúkat és a markolási felületeket tartsa szárazon és tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.** Váratlan helyzetekben nem kezelhető és nem irányítható biztonságosan a szerszám, ha a fogantyúja vagy egyéb markolási felülete csúszós.
- 5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA**
- Csak a gyártó által előírt töltővel töltsé az akkumulátort.** Az a töltő, amely egy bizonyos fajta akkumulátor töltésére alkalmas, más típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
 - Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkucsomaggal működtesse.** Másfajta akkucsomag használata sérülést vagy tüzet okozhat.
 - Amikor nem használja, tartsa távol az akkucsomagot minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amely az érintkezőket rövidre zárhatja.** Az akkumulátor pólusainak rövidzárata égési sérülést vagy tüzet okozhat.
 - Kedvezőtlen körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik ki. Kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a szemébe folyadék került, ezenkívül forduljon orvoshoz is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.**
 - Sérült vagy átalakított akkucsomagot vagy szerszámot ne használjon.** A sérült vagy átalakított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, tüzet, robbanást vagy személyi sérülést okozhatnak.
 - Tűztől és szélsőséges hőmérséklettől óvja az akkucsomagot.** Tűznek vagy 130 °C-nál magasabb hőmérsékletnek való kitettség robbanásveszélyt okozhat.
 - A töltésre vonatkozó összes útmutatást tartsa be, és ne töltsé az akkucsomagot az útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívüli hőmérséklet mellett.** Helytelen módon vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívüli hőmérséklet mellett végzett töltés növeli a tűzveszélyt.



6) SZERVIZ

- a) **Javítást csak szakképzett személy végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.** Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan biztonságos működését.
- b) **Sérült akkucsomagot soha ne szervizeljen.** Az akkucsomagok szervizelését csak a gyártó vagy megbízott szerviz végezheti.

fűrésztárcsa excentrikusan fog forogni, amittől Ön elveszítheti a gép feletti uralmát.

- h) **Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő tárcsaalátétet vagy rögzítőcsavart.** A fűrésztárcsa-alátéteket és a rögzítőcsavart az Ön fűrészéhez terveztük az optimális teljesítmény és biztonság szem előtt tartásával.

TOVÁBBI SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ

Minden fűrésze vonatkozó biztonsági útmutatások

- a) **⚠ VESZÉLY: Soha ne tegye egyik kezét sem a vágási terület és a fűrésztárcsa közelébe. Másik kezét segédfogantyún vagy a motorházon tartsa.** Ha mindkét kezével tartja a fűrészt, a tárcsa nem vághatja meg.
- b) **Ne nyúljon a munkadarab alá.** A munkadarab alatt forgó fűrésztárcsától nem védi meg a védőburkolat.
- c) **A vágásmélységet a munkadarab vastagságához igazítsa.** A munkadarab alatt kevesebb, mint egy teljes fognyí rész látsszon csak ki a fűrésztárcsából.
- d) **A munkadarabot vágás közben ne tartsa a kezében, és ne is támassza a lábához. Stabil felülethez rögzítse a munkadarabot.** Fontos a munkadarab megfelelő alátámasztása, mert azzal a minimumra korlátozható a sérülés, valamint a tárcsa beszorulásának és a gép feletti uralom elvesztésének veszélye.
- e) **Az elektromos kéziszerszámot szigetelt markolati felületeinél tartsa, amikor olyan helyen végez munkát, ahol a vágószerzőm rejtett vezetékét érhet.** Ha a szerszám áram alatt lévő vezetékét ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
- f) **Hasításnál mindig használjon hosszvezetőt vagy egyenes szélvezetőt.** Ezzel javítja a vágás pontosságát és csökkenti a fűrésztárcsa megszorulásának esélyét.
- g) **Mindig megfelelő furatméretű és -alakú (rombusz vagy kerek) fűrésztárcsát használjon.** A szerszámhoz nem illő

A visszarúgás okai és megelőzésük

- A visszarúgás a gép hirtelen reagálása a fűrésztárcsa becsípődésére, beragadására vagy megcsúszására, aminek hatására a nem megfelelően irányított fűrész a kezelő irányában elmozdul;
- Ha a fűrésztárcsa becsípődik vagy beragad az összezáródó vágatba, a tárcsa leáll, amire a motor úgy reagál, hogy a szerszámot nagy sebességgel hátrafelé, a kezelő irányába löki;
- Ha a tárcsa elgörbül, vagy elmozdul a helyes irányból a vágás során, a tárcsa fogai a fa felszínébe kapaszkodnak, és a fűrésztárcsa kiugorhat a vágatból a kezelő irányába.

A visszarúgás a fűrész helytelen használatának, illetve helytelen kezelésének vagy a munkakörülményeknek a következménye, és az alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával elkerülhető:

- a) **Mindkét kezével erősen markolja a fűrészt, és a karját úgy tartsa, hogy ellenállhasson a visszarúgó erőnek.** A fűrésztárcsa bármelyik oldalán állhat, de ne legyen vele egy vonalban. Visszarúgás hatására a fűrész hátrafelé ugorhat, de a megfelelő óvintézkedések megtételével a kezelő uralni tudja a visszarúgó erőt.
- b) **Amikor a fűrésztárcsa beszorul, vagy a vágás bármilyen okból félbeszakad, engedje el a fogantyúkapcsolót, és tartsa a fűrészt mozdulatlanul az anyagban, amíg a tárcsa teljesen le nem áll. Soha ne próbálja a fűrészt a munkadarabból kihúzni vagy hátrafelé húzni, amíg a fűrészlapp mozgásban van, mert visszarúghat a szerszám.** Derítse ki és szüntesse meg a beszorulás okát.
- c) **Amikor újraindítja a fűrészt a munkadarabban, a fűrésztárcsát tartsa a vágat közepén, és ügyeljen, hogy a fogak ne érjenek bele az anyagba.** Ha a fűrészlapp szorul, újraindításnál kiugorhat a munkadarabból vagy visszarúghat.
- d) **A nagyobb munkadarabokat támassza alá, hogy minimálisra csökkentse**





a fűrészlánc beszorulásának és a fűrész visszarángásának esélyét. A nagyobb lapok már a saját súlyuktól is megereszkedhetnek. A lapokat mindkét oldalukon, a vágási vonal közelében és a lap szélénél alá kell támasztani.

- e) **Ne használjon élettlen vagy sérült fűrészláncot.** Az élettlen vagy helytelenül felszerelt lánc keskeny járatot hoz létre, ami túlzott súrlódáshoz, a fűrészlánc szorulásához és visszarángáshoz vezet.
- f) **A vágásmélységet és a ferdevágási szöveget állító reteszkarokat a fűrészelés megkezdése előtt biztonságosan szorosra kell húzni.** Ha a fűrészlánc beállításai vágás közben megváltoznak, a lánc beszorulhat és a szerszám visszaránghat.
- g) **Különösen ügyeljen, amikor beszuró vágást készít meglévő falakba vagy más, be nem látható területen.** A fűrészlánc belevághat olyan tárgyakba, amelyek visszarángást okozhatnak.

Biztonsági útmutató függő (pendulum) fűrészlap-burkolattal rendelkező gépekhez

- a) **Minden használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően zár-e az alsó védőburkolat.** Ne használja a fűrész, ha az alsó védőburkolat nem mozog szabadon, és nem záródik azonnal. Az alsó védőburkolatot soha ne szorítsa be és ne rögzítse nyitott helyzetében. Ha a fűrész véletlenül leejtik, az alsó védőburkolat meggöngyölhet. Emelje fel az alsó védőburkolatot a visszahúzó karral; ellenőrizze, hogy szabadon mozog-e, és nem ér-e a fűrészlaphoz vagy más alkatrészekhez semmilyen szögben és semmilyen vágásmélységnél.
- b) **Ellenőrizze, működik-e az alsó védőburkolat rugója.** Ha a védőburkolat és a rugó nem működik megfelelően, használat előtt meg kell javítani. Előfordulhat, hogy az alsó védőburkolat nehézkes működését sérült alkatrész, mézgás lerakódás vagy felhalmozódott törmelék okozza.
- c) **Az alsó védőburkolatot csak speciális vágások, például beszuró vágás vagy összetett vágás alkalmával kell kézzel visszahúzni.** A visszahúzó karral emelje fel az alsó védőburkolatot, és amint

a fűrészlap behatol az anyagba, engedje el az alsó védőburkolatot. Minden más fűrészelési műveletnél az alsó burkolatnak automatikusan kell működnie.

- d) **Mindig figyelje, hogy az alsó burkolat takarja-e a fűrészláncot, mielőtt a fűrész a munkaasztalra vagy a padlóra leteszi.** A védőburkolat nélkül, üresen járó fűrészlap hátrafelé mozgatja a fűrész, és minden útjába kerülő dolgot elvág. Számítson arra, hogy a fűrészlap a kapcsoló elengedése után csak bizonyos idő elteltével áll le.

További biztonsági útmutatások körfűrészekhez

- **Viseljen hallásvédőt.** A zaj halláskárosodást okozhat.
- **Viseljen porvédő maszkot.** A porszemcsék légzési nehézséget és sérülést okozhatnak.
- **Ne használjon az ajánlottnál nagyobb vagy kisebb átmérőjű fűrészláncot.** A megfelelő fűrészlánc jellemzőit lásd a **Műszaki adatok** cím alatt. Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott fűrészláncokat használja.
- **Soha ne használjon keményfém-szemcsés vágótárcsát.**
- **Ne használjon vízzel működő tartozékokat.**
- **Szorítókkal vagy más praktikus módon rögzítse biztonságosan a munkadarabot a stabil felülethez.** Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez támasztja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.

Maradványkockázatok

Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők:

- halláskárosodás;
- a repülő törmelék által okozott személyi sérülés veszélye;
- a munka közben felforrósodott tartozékok miatti égési sérülés veszélye;
- a túl hosszú ideig tartó használat miatt bekövetkező személyi sérülés veszélye.

A szerszámon lévő jelölések

A szerszámon a következő piktogramok láthatók:





Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Viseljen hallásvédőt.



Viseljen védőszemüveget.

DÁTUMKÓD HELYE (1. ÁBRA)

A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (Q) a szerszám burkolatába van nyomtatva.

Példa:

2016 XX XX

Gyártás éve

Fontos biztonsági útmutatások minden akkumulátortöltőhöz

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: Ez a kézikönyv kompatibilis töltőkre vonatkozó fontos biztonsági és kezelési útmutatásokat tartalmaz (lásd a **Műszaki adatok** cím alatt).

- A töltő használata előtt olvasson el a töltőn, az akkucsomagon és magán a terméken megtalálható minden útmutatást és biztonsági figyelmeztetést.



FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a töltő belsejébe. Az áramütést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS: Hibaáramvédelemmel ellátott (legfeljebb 30 mA-es) áramforrás használatát javasoljuk.



VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye. A sérülésveszély csökkentése végett csak DEWALT akkumulátorokat töltsön ezzel a töltővel. Más típusú akkumulátor szétrobbanhat, személyi sérülést és anyagi kárt okozva.



VIGYÁZAT: Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne játszhassanak a szerszámmal.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy az elektromos hálózatra kapcsolt töltő belsejébe került idegen anyag rövidre zárja a töltő érintkezőit. A töltő üregeitől távol kell tartani az áramot jól vezető idegen anyagokat, például (a teljesség igénye nélkül) acélforgácsot, alufóliát és egyéb fémrészecskéket. Mindig húzza ki

a töltő dugaszát a konnektorból, amikor nincs benne akkumulátor. Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból.

- **A leghosszabb élettartam és a legjobb teljesítmény akkor érhető el, ha az akkumulátort olyankor töltik, amikor a környező levegő hőmérséklete 18 és 24 °C között van.** NE töltsen az akkucsomagot +4,5 °C alatti és +40,5 °C feletti hőmérséklet mellett. Ez fontos, hogy megelőzze az akkumulátor súlyos károsodását.
- **NE próbálja az akkucsomagot olyan töltővel tölteni, amely ebben a kézikönyvben nem szerepel.** A töltőt és az akkucsomagot kimondottan egymáshoz terveztük.
- **Ezeket a töltőket kizárólag DEWALT akkumulátorokhoz készítettük.** Minden más célú felhasználásuk tüzet vagy akár halálos áramütést okozhat.
- **Esőtől és hótól óvja a töltőt.**
- **Ne a kábelénél, hanem a dugaszánál fogva húzza ki a konnektorból.** Így kisebb lesz a kábel és a dugasz sérülésének veszélye.
- **Úgy helyezze el a kábelt, hogy ne léphessenek rá, ne botolhassanak meg benne, ne sérülhessen és ne feszüljön.**
- **Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha feltétlenül szükséges.** Nem megfelelő hosszabbító kábel használata tüzet vagy akár halálos áramütést is okozhat.
- **Ne helyezzen a töltő tetejére semmilyen tárgyat, és ne helyezze a töltőt puha felületre, mert eltorlaszolódhatnak a szellőzőnyílások, és a készülék belseje túlmelegedhet.** Hőt kibocsátó tárgyaktól távolra helyezze a töltőt. A töltő a készülékhez tetején és alján lévő szellőzőnyílásokon át szellőzik.
- **Ne használja a töltőt, ha a kábele vagy a csatlakozódugasza sérült**—ezeket azonnal cseréltesse ki.
- **Ne használja a töltőt, ha azt erős ütés érte, leesett vagy más módon megsérült.** Ilyen esetben juttassa el egy megbízott márkaszervizbe.
- **Ne szerelje szét a töltőt; hanem juttassa el egyik megbízott márkaszervizbe, ha karbantásra vagy javításra szorul.** A helytelen összeszerelés akár halálos áramütést vagy tüzet okozhat.



- Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése végett azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, márkaszervizzel vagy hasonló szakképzettségű személlyel.
- **Tisztítás előtt kapcsolja le a töltőt az elektromos hálózatról. Úgy kisebb lesz az áramütés veszélye. Nem elég csak kivenni az akkucsomagot a töltőből, mert attól még nem szűnik meg az áramütés veszélye.**
- **SOHA ne próbáljon meg két töltőt egymáshoz csatlakoztatni.**
- **A töltőt a 230V-os szabványos háztartási feszültségre terveztük. Ne is próbálja más feszültségen használni. Ez nem vonatkozik a jármű akkumulátorok töltőire.**

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT

Töltők

A DCB118 töltővel 18 V-os Li-ion XR és XR FLEXVOLT™ (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 és DCB546) akkucsomagok tölthetők.

A DEWALT töltőket nem kell beállítani; úgy terveztük őket, hogy a lehető legegyszerűbben legyenek kezelhetők.

Akkumulátor töltése (1. ábra)

1. Az akkucsomag behelyezése előtt dugaszolja a töltőt egy megfelelő konnektorra.
2. Helyezze az akkucsomagot (O) a töltőbe, ügyelve arra, hogy ott teljes mértékben illeszkedjen. A piros (töltésjelző) fény villogása jelzi, hogy a töltési folyamat megkezdődött.
3. A töltés befejezését a lámpa folyamatos piros fénye jelzi. Az akkucsomag teljesen fel van töltve, használhatja vagy a töltőben is hagyhatja. Az akkucsomagnak a töltőből való eltávolításához nyomja le az akkucsomagon lévő kioldógombot (P).

TARTSA SZEM ELŐTT: A lítium-ion akkucsomagokat maximális teljesítményük és élettartamuk érdekében az első használat előtt teljesen töltsse fel.

A töltő kezelése

Az akkucsomag töltési folyamatának kijelzését lásd az alábbi táblázatban.

Töltésjelzők: DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118

	Töltés	— — — —	
	Teljesen feltöltve	————	
	Meleg/hideg késleltetés*	— — — ———	

***DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118:**
A piros fény tovább villog, de eközben egy sárga jelzőfény is világít. Amint az akkumulátor megfelelő hőmérsékletet ér el, a sárga fény kialszik, és a töltő folytatja a töltést.

Hibás akkucsomagot a kompatibilis töltő(k) nem tölt(enek). Az akkumulátor hibáját a töltő úgy jelzi, hogy vagy nem világít a töltésjelző, vagy pedig az akkumulátor vagy a töltő hibájára utaló villogási sémát jeleníti meg.

TARTSA SZEM ELŐTT: Ugyanez a töltő hibáját is jelentheti.

Ha a töltő hibát jelez, márkaszervizzel vizsgáltsa be a töltőt és az akkucsomagot.

MELEG/HIDEG KÉSLELTETÉS

Ha a töltő azt érzékeli, hogy az akkucsomag túl meleg vagy túl hideg, automatikusan elindítja a meleg/hideg késleltetést, felfüggesztve a töltést mindaddig, amíg az akkumulátor megfelelő hőmérsékletet nem ér el. A töltő ezután automatikusan töltési üzemmódra kapcsol. Ez a funkció maximális élettartamot biztosít az akkucsomagnak.

A hideg akkucsomag lassabban töltődik fel, mint a meleg akkucsomag. Az akkucsomag a teljes töltési folyamat során a kezdeti lassabb ütemben töltődik, és a töltés sebessége akkor sem áll vissza a maximumra, ha közben az akkumulátor felmelegszik.

A DCB118 töltő az akkucsomag gyors hűtése céljából belső ventilátorral van ellátva. A ventilátor automatikusan bekapcsol, amikor az akkucsomag hűtést igényel. Soha ne használja a töltőt, ha a ventilátor nem működik megfelelően, vagy el vannak torlaszolva a szellőzőnyílások. Ne hagyja, hogy idegen tárgyak kerüljenek a töltő belsejébe.

CSAK LÍTIUM-ION AKKUCSOMAGOKHOZ

Az XR Li-ion szerszámok elektronikus védelmi rendszerrel vannak ellátva, amely megvédi az akkucsomagot a túlterheléstől, túlmelegedéstől vagy túlzott lemerüléstől.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha az elektronikus védelmi rendszer működésbe lép. Ha ez történik, helyezze a lítium-ion akkucsomagot a töltőre, és teljesen töltsse fel.



Falra szerelés

DCB107, DCB112, DCB113, DCB115, DCB118

Ezeket a töltőket úgy terveztük, hogy a falra lehessen szerelni, vagy függőleges helyzetben az asztra vagy munkafelületre lehessen állítani. Ha falra szereli a töltőt, egy könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el, illetve tegye távol sarkoktól és más akadályoktól, amelyek akadályozhatják a légáramlást. A töltő hátoldalán található sablonnak megfelelően jelölje ki a csavarok helyét a falon. Biztonságosan szerelje fel a töltőt (külön beszerezhető) gipszkarton csavarokkal (hosszuk legalább 25,4 mm, fekvastagságuk 7–9 mm legyen), csavarozza őket fába optimális mélységig, és a csavarok hosszából kb. 5,5 mm álljon ki. Igazítsa a töltő hátoldalának réseit a kiálló csavarokhoz, és azokat csavarja be teljesen a résekre.

Tisztítási útmutató a töltőhöz



FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye. Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból. A töltő külsején lerakódott szennyeződést és zsírt ronggyal vagy puha, nem fémszálás kefével távolíthatja el. Vízrel vagy tisztítószer-oldattal ne tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és soha ne is merítse folyadékba egyik részét sem.

Fontos biztonsági útmutatások minden akkucsomaghoz

Akkucsomag utánrendelése esetén a megrendelésen tüntesse fel az akkucsomag katalógusszámát és feszültségét.

Az akkucsomagot nem teljesen feltöltött állapotban szállítjuk. Az akkucsomag és a töltő használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót. Ezután az ismertetett eljárás szerint végezze a töltést.

MINDEN ÚTMUTATÁST OLVASSON EL

- **Ne töltse és ne is használja az akkumulátort tűz- és robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.** Amikor az akkumulátort a töltőbe helyezi vagy onnan kiveszi, a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
- **Soha ne próbálja erővel beilleszteni az akkucsomagot a töltőbe. Semmiképpen ne alakítsa át az akkucsomagot azért, hogy beilleszthesse egy vele nem kompatibilis töltőbe, mert az akku megrepedhet és súlyos személyi sérülést okozhat.**

- Az akkucsomagokat csak DEWALT töltővel töltsse.
- **NE fröccsentsen rá vizet, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.**
- **Ne tárolja és ne használja a szerszámot vagy az akkucsomagot olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40°C-ot (például szabadtéri pajtákban vagy fémépületekben nyáron).**



FIGYELMEZTETÉS: Soha semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkucsomagot. Ha az akkucsomag háza megrepedt vagy más módon megsérült, ne tegye be a töltőbe. Ne nyomja össze, ne ejtse le, ne sértse fel az akkucsomagot. Ne használjon olyan akkucsomagot, amelyet erős ütés ért, leesett vagy más módon sérült (azaz szeggel kilyukasztották, kalapáccsal ráütöttek, ráléptek stb.). Ez akár halálos áramütéssel is járhat. A sérült akkucsomagokat újrahasznosítás céljából vissza kell juttatni a szervizbe.



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély. Úgy tárolja vagy hordozza az akkucsomagot, hogy a szabadon álló pólusai ne érintkezhessenek fémtárgyakkal. Például, ne tegye az akkucsomagot köpenybe, zsebbe, szerszámdobozba, termékkészlet-dobozba, fiókba stb., ahol szegek, csavarok, kulcsok stb. vannak.



VIGYÁZAT: Amikor a szerszámot nem használja, az oldalára fektetve olyan stabil felületre helyezze, ahol nem fenyegeti a felborulás vagy leesés veszélye. Némelyik nagyméretű akkucsomaggal felszerelt szerszám függőlegesen is ráállítható az akkucsomagra, de könnyen felborulhat.

SPECIFIKUS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK LÍTIUM-ION (LI-ION) AKKUMULÁTOROKHOZ

- **Az akkucsomagot akkor se dobja tűzbe, ha nagyon sérült vagy teljesen elhasználódott.** Tűzben felrobbanhat az akkucsomag. Lítium-ion akkumulátor égésekor mérgező gőzök és más mérgező anyagok keletkeznek.
- **Ha az akkumulátor tartalma a bőrével érintkezésbe került, azonnal mossa le lágy szappannal és vízzel.** Ha akkumulátor-folyadék jutna a szemébe, tartsa nyitva

a szemét, és öblítse vízzel 15 percig vagy amíg az irritáció meg nem szűnik. Ha orvosi segítségre van szüksége, tájékoztassa az orvost, hogy az elektrolit folyékony szerves karbonátok és lítiumsók elegyét tartalmazza.

- **A felnyitott akkumulátorcellák tartalma irritálhatja a légutakat.** Szellőztessen friss levegővel. Ha a tünetek nem szűnnének meg, forduljon orvoshoz.



FIGYELMEZTETÉS: Égési sérülés veszélye. Szikrától vagy lángtól az akkumulátor-folyadék meggyulladhat.

Szállítás



FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély. Akkumulátorok szállítása tűzveszélyes lehet, ha a pólusaik véletlenül vezetőképes anyagokkal kerülnek érintkezésbe. Akkumulátorok szállításánál gondoskodjon arról, hogy a pólusaik védve és jól elszigetelve legyenek olyan anyagoktól, amelyek érintkezés esetén rövidzárlatot okozhatnak.

A DEWALT akkumulátorok szállítása az ipari és jogi normákban lefektetett érvényes fuvarozási előírásoknak megfelelően, többek között az Egyesült Nemzetek veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlásai, a IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) veszélyes árukra vonatkozó szabályai, az IMDG (veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata) és az ADR (veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás) szerint történik. A lítium-ion akkumulátorokat az Egyesült Nemzetek Veszélyes áruk szállítása kézikönyvének tesztelésre és kritériumokra vonatkozó 38.3 fejezete ajánlásainak alapján tesztelték.

Legtöbb esetben a DEWALT akkumulátorok fuvarozása kivételt képez, nem sorolják a teljes körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes anyagok kategóriájába. Általában csak a 100 wattóránál (Wh) nagyobb névleges teljesítményű lítium-ion akkumulátorokat kell a teljes körűen szabályozott 9. osztályú veszélyes anyagokra vonatkozó előírások szerint szállítani. Minden lítium-ion akkumulátor névleges teljesítménye wattóránál fel van tüntetve a csomagoláson. Továbbá, a szabályozás összetettsége miatt a DEWALT a névleges teljesítményüktől függetlenül nem javasolja lítium-ion akkucsomagok egyedi szállítását. Akkumulátort tartalmazó szerszám (kombinált csomag) szállítható repülőgéppel, amennyiben az

akkucsomag teljesítménye 100 wattóránál nem nagyobb.

Tekintet nélkül arra, hogy egy szállítmány a kivételes vagy a teljes körűen szabályozott kategóriába tartozik, a fuvarozó felelőssége, hogy utána nézzen a csomagolásra, címkézésre, jelölésre és dokumentálásra vonatkozó legfrissebb követelményeknek.

A kézikönyv ezen fejezetében megadott tájékoztatást jóhiszeműen adjuk, és tudomásunk szerint a dokumentum elkészítésének idején az pontos volt. Viszont, sem kifejezett sem beleértett garanciát nem vállalunk. A vásárló felelőssége, hogy tevékenységét az érvényes előírásoknak megfelelően végezze.

AFLEXVOLT™ AKKUMULÁTORSZÁLLÍTÁSA

A DEWALT FLEXVOLT™ akkumulátornál két módról beszélhetünk: **Használati** és **Szállítási** mód.

Használati mód: Amikor a FLEXVOLT™ akkumulátor önmagában áll, vagy egy DEWALT 18V-os termék része, akkor 18V-os akkumulátorként fog működni. Amikor a FLEXVOLT™ akkumulátor egy 54V-os vagy 108V-os (két 54V-os akkumulátor) termék része, akkor 54V-os akkumulátorként fog működni.

Szállítási mód: Amikor sapka van rögzítve a FLEXVOLT™ akkumulátorhoz, akkor az akkumulátor szállítási módban van. Tartsa meg a sapkát a szállításhoz.

Szállítási módban az akkucsomag cellái elektromosan le vannak választva, így az 1 eredeti nagyobb


teljesítményű akkucsomag 3, egyenként kisebb teljesítményű akkucsomagként működik. Ily módon, az akkumulátorok száma 3-ra növekedett, viszont kisebb az egyenkénti teljesítményük, ezért a csomag mentesülhet a nagyobb teljesítményű akkumulátorokra vonatkozó bizonyos szállítási előírások alól.

A névleges teljesítményük így 3 × 36 wattóra, azaz 3, egyenként 36 wattóra

teljesítményű akkumulátorról van szó. Használati névleges teljesítményük 108 wattóra (1 akkumulátorként).

PÉLDA A HASZNÁLATI ÉS SZÁLLÍTÁSI CÍMKÉZÉSRE

 Use: 108Wh
 Transport: 3x36Wh



Akkucsomag

AKKUMULÁTOR TÍPUSA

A DCS575 és DCS576 típusú készülék 54 V-os akkucsomaggal működik.

Az DCB546 akkucsomag használható. Bővebb tájékoztatást a **Műszaki adatok** cím alatt talál.

Javaslatok a tároláshoz

1. Tárolásra legalkalmasabbak a hűvös és száraz, közvetlen napfénytől, túl nagy melegtől vagy hidegtől védett helyek. Az optimális teljesítmény és élettartam érdekében a használaton kívüli akkucsomagot szobahőmérsékleten tárolja.
2. Az optimális eredmények érdekében hosszú idejű tárolásnál ajánlatos a teljesen feltöltött akkumulátort hűvös, száraz helyen, a töltőn kívül tartani.

TARTSA SZEM ELŐTT: Az akkucsomagokat nem szabad teljesen lemerült állapotban tárolni. Használat előtt az akkucsomagot fel kell tölteni.

Címkék a töltőn és az akkucsomagon

A kézikönyvünkben használt piktogramokon kívül a töltő és az akkucsomag címkéjén a következő ábrák láthatók:



Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



A töltési időtartamokat lásd a **Műszaki adatok** cím alatt.



Ne tesztelje áramot jól vezető tárgyakkal.



Sérült akkucsomagot ne töltsön.



Víztől óvja.



A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki.



Csak 4 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltsse.



Csak beltéri használatra.



LI-ION

Akkucsomag kiselejtezésénél ügyeljen a környezetre.



DEWALT akkucsomagokat csak a kijelölt DEWALT töltőkkel töltsön. Nem DEWALT akkumulátorok DEWALT töltővel való töltése az akkumulátor széttöréséhez vagy más veszélyes helyzetekhez vezethet.



Ne dobja tűzbe az akkucsomagot.



Használat: Szállítósapka nélkül használja, névleges teljesítménye 108 wattóra (1 db 108 wattórás akkumulátor).



Szállítás: Beépített szállítósapkával szállítsa, névleges teljesítménye 3 x 36 wattóra (3 db 36 wattórás akkumulátor).

A csomag tartalma

A csomag a következőket tartalmazza:

- 1 Körfűrész
- 1 Fűrész tárcsa
- 1 Fűrész tárcsa kulcs
- 1 Párhuzamvezető
- 1 Porelszívó csatlakozó
- 1 Töltő (csak T típusoknál)
- 1 Li-ion akkucsomag (T1 típusnál)
- 2 Li-ion akkucsomag (T2 típusnál)
- 3 Li-ion akkucsomag (T3 típusnál)
- 1 Kezelési útmutató

- *Ellenőrizze a szerszámot, részeit és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás közben.*
- *A termék használata előtt szánjon időt ennek a használati útmutatónak az alapos áttanulmányozására és elsajátítására.*

Ismertetés (1. ábra)



FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos szerszámot vagy részeit soha ne alakítsa át. Azzal anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.

- A. Fogantyúkapcsoló
- B. Fogantyúkapcsoló reteszgombja
- C. Főfogantyú
- D. Fűrész tárcsa rögzítő
- E. Zárósapka
- F. Segédfogantyú
- G. Ferdevágási szöveg beállító kar
- H. Ferdevágási szöveg beállító szerkezet

- I. LED munkalámpa
- J. Talplemez
- K. Alsó védőburkolat
- K. Fűrészlárcsa leszorító csavar
- M. Alsó védőburkolat visszahúzó kar
- N. Felső védőburkolat
- O. Akkucsomag
- P. Akkucsomag kioldógombja
- Q. Dátumkód
- R. Vezetősín állító (0°-os vágáshoz)
- S. Vezetősín állító (1-45°-os ferdevágáshoz)
- T. Töltöttség-kijelző gombja (az akkucsomagon)

RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Ezek a nagy igénybe vételre tervezett körfűrészek faanyag professzionális vágására készültek. Ne vágjon velük fémeket, műanyagot, betont, kőzetet vagy szálerősítésű cement anyagokat. **NE** használjon vízzel működő tartozékokat ezzel a fűrészszel. **NE** használjon keményfém-szemcsés vágótárcsát. **NE** használja nedves körülmények között, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.

Ezek a nagy igénybevételre tervezett körfűrészek professzionális elektromos szerszámok.

NE engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a szerszámmal. Ha kevésbé gyakorlott személy használja, biztosítson számára felügyeletet.

- **Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.**
Ezt a szerszámot gyermekek vagy fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják.
- Ezt a terméket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít számukra. Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül a termék közelében.

Elektromos biztonság

A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy az akkucsomag feszültsége megfelel-e az adattáblán megadott feszültségnek. Azt is ellenőrizze, hogy a töltő feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek.



Az ön DEWALT töltője az EN60335 szabványnak megfelelően kettős szigetelésű, ezért nincs szükség földelésre.

Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető speciálisan elkészített kábelre.

Hálózati csatlakozódugasz cseréje (csak az Egyesült Királyságban és Írországban)

Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:

- *A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.*
- *A barna vezetékét kösse a csatlakozódugasz fázis csatlakozójához.*
- *A kék vezetékét a nulla csatlakozóhoz kösse.*



FIGYELMEZTETÉS: A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetékét kötni.

Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.

Hosszabbító kábel használata

Csak akkor használjon hosszabbító kábelt, ha feltétlenül szükséges. A töltő áramfelvételének megfelelő, jóváhagyott hosszabbítót használjon (lásd a **Műszaki adatok** cím alatt). A vezető minimális keresztmetszete 1 mm², maximális hossza 30 m lehet.

Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljes hosszában csévélje le róla a kábelt.

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki az akkucsomagot, mielőtt beállítást végez rajta vagy tartozékot, szerelvényt le- vagy felszerel. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag DEWALT akkucsomagot és töltőt használjon.



Az akkucsomag be- és kiserelése a szerszámba/-ból (1. ábra)

TARTSA SZEM ELŐTT: Ellenőrizze, hogy az akkucsomag (O) teljesen fel van-e töltve.

AZ AKKUCSOMAG BESZERELÉSE A SZERSZÁM FOGANTYÚJÁBA

1. Igazítsa az akkumulátort (O) a szerszám fogantyújában kialakított rovátkákhoz (1. ábra).
2. Addig csúsztassa az akkucsomagot a szerszám fogantyújába, amíg stabilan nem illeszkedik, és bizonyosodjon meg arról, hogy hallja, amikor a retesz a helyére bepattan.

AZ AKKUCSOMAG KISZERELÉSE A SZERSZÁMBÓL

1. Nyomja meg a kioldógombot (P), majd határozott mozdulattal húzza ki az akkucsomagot a szerszám fogantyújából.
2. Helyezze az akkucsomagot a töltőbe a kézikönyv töltőre vonatkozó fejezetének útmutatásai szerint.

TÖLTÖTTÉG-KIJELZŐSAKKUMULÁTOROK (1. ÁBRA)

Némelyik DEWALT akkucsomag töltöttség-kijelzővel van ellátva. Ez három zöld LED-ből áll, amelyek az akkucsomag pillanatnyi töltöttségi szintjét jelzik ki.

A töltöttség-kijelzőt gombjának (T) lenyomásával és lenyomva tartásával hozhatja működésbe.

A három zöld LED kombinációja mutatja a pillanatnyi töltöttségi szintet. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje a használhatósági határ alá süllyed, a töltöttség-kijelző nem világít, és az akkumulátort fel kell tölteni.

TARTSA SZEM ELŐTT: A töltöttség-kijelző kizárólag az akkucsomag pillanatnyi töltöttségét mutatja. A szerszám működőképességét nem jelzi ki, továbbá ingadozásnak van kitéve a termék alkotórészeitől, a hőmérséklettől és a végfelhasználó által végzett munkafeladattól függően.

Fűrész tárcsa cseréje

A FÜRÉSZTÁRCSA FELSZERELÉSE (2–5. ÁBRA)

1. Vegye ki az akkumulátort.
2. Az alsó védőburkolat visszahúzó karjával (M) húzza vissza az alsó védőburkolatot (K), és tegye a fűrész tárcsát a fűrész tengelyére a belső leszorító alátét (U) mellé, meggyőződve arról, hogy a tárcsa

a helyes irányban fog forogni (a tárcsán a forgásirányt jelző nyílnak és a fogaknak a fűrészben látható forgásirányt jelző nyíllal egy irányba kell mutatnia). Nem feltétlenül szükséges, hogy a helyesen felszerelt fűrész tárcsán lévő nyomtatás mindig Ön felé nézzen. Amikor a tárcsa felszerelése végett visszahúzza az alsó védőburkolatot, ellenőrizze annak állapotát, hogy megfelelő működéséről megbizonyosodjon. Ellenőrizze, hogy a védőburkolat szabadon mozog-e, és nem érintkezik-e a fűrész tárcsával vagy más alkatrészekkel semmilyen szögnel és semmilyen vágási mélységnél.

3. Helyezze fel a külső szorítóalátétet (V) a fűrész tengelyére úgy, hogy a rézsútos vége kifelé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőalátétnek a fűrész tárcsa felőli oldalán lévő 30 mm-es átmérője illeszkedik a fűrész tárcsa 30 mm-es furatába, ami a tárcsa megfelelő központosításához szükséges.
4. Csavarja rá a fűrész tárcsa leszorító csavarját (L) a fűrész tengelyére (a csavar jobbmenetes, az óramutató járásának irányában kell meghúzni).
5. Nyomja le a fűrész tárcsa rögzítőt (D), közben forgassa a fűrész tengelyét az akkurekesz alatt tárolt fűrész tárcsa kulccsal (W), amíg a fűrész tárcsa rögzítő a helyére be nem pattan, és a fűrész tárcsa forgása le nem áll.
6. Húzza meg erősen a fűrész tárcsa leszorító csavart a fűrész tárcsa kulccsal.

MEGJEGYZÉS: *Semmiképpen ne működtesse a rögzítőt, amíg a fűrész mozgásban van, és ne is próbálja a szerszámot a rögzítővel leállítani. Semmiképpen ne kapcsolja be a fűrész, amíg a rögzítő a tárcsát rögzítve tartja. Attól a fűrész súlyos károsodást szenved.*

A FÜRÉSZTÁRCSA CSERÉJE (2–5. ÁBRA)

1. Vegye ki az akkumulátort.
2. A fűrész tárcsa leszorító csavar (L) kilazításához nyomja le a fűrész tárcsa rögzítőt (D), és forgassa a fűrész tengelyét az akkurekesz alatt tárolt fűrész tárcsa kulccsal (W), amíg a fűrész tárcsa rögzítő a helyére be nem pattan, és a fűrész tárcsa forgása le nem áll. Amikor a fűrész tárcsa rögzítője a tárcsát rögzítve tartja, a csavarkulccsal forgassa a tárcsa leszorító csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba (a csavar jobbmenetes, és az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva kell kilazítani).



- Távolítsa el a fűrészláncra leszorító csavarját (L) és a külső leszorító alátétet (V). Vegye le a régi fűrészláncát.
- Takarítsa ki a felgyülemlett fűrészport a védőburkolatból vagy a szorítóalátét környékéről, ellenőrizze az alsó védőburkolat állapotát és működését, ahogy korábban már utaltunk rá. Ezt a területet ne kenje.
- A munkafeladathoz megfelelő fűrészláncát válassza (lásd a **Fűrészláncák** cím alatt). Mindig helyes méretű (átmérőjű) fűrészláncát használjon, amelyen a középső furat mérete és alakja is megfelelő ahhoz, hogy a fűrész tengelyére szerelhesse. Mindig ügyeljen arra, hogy a fűrészláncán feltüntetett maximális ajánlott fordulatszám (rpm) a fűrész fordulatszámával (rpm) egyenlő vagy annál nagyobb legyen.
- Végezze el **A fűrészláncra felszerelése** cím alatt ismertetett 1–5. lépéseket, megbizonyosodva arról, hogy a tárcsa a helyes irányban fog forogni.

ALSÓ FÜRÉSZLÁNCSA-VÉDŐBURKOLAT



FIGYELMEZTETÉS: Az alsó burkolat védőeszköz, amely csökkenti a súlyos személyi sérülés veszélyét. Semmiképpen ne használja a fűrész, ha az alsó védőburkolat hiányzik, sérült, helytelenül van felszerelve vagy nem működik megfelelően. Ne bízson abban, hogy az alsó védőburkolat minden körülmények között védelmet nyújt. Az Ön biztonsága a következő figyelmeztetések és elővigyázatossági szabályok betartásán, illetve a fűrész helyes kezelésén múlik. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően zár-e az alsó védőburkolat. Ha az alsó védőburkolat hiányzik vagy nem működik megfelelően, használat előtt javíttassa meg a fűrész. A termék biztonságossága és megbízhatósága érdekében mindennemű javítást, karbantartást és beállítást hivatalos szervizzel vagy más képzett javítószolgálattal kell végeztetni, és csak eredeti cserealkatrészeket szabad felhasználni.

AZ ALSÓ VÉDŐBURKOLAT ELLENŐRZÉSE (1. ÁBRA)

- Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
- Forgassa az alsó védőburkolat karját (1. ábra, M) teljesen zárt állásból teljesen nyitott állásba.

- Engedje el a kart, és figyelje, amint a védőburkolat (K) teljesen zárt helyzetbe visszaáll.

A szerszámot képzett szakemberrel meg kell javíttatni, ha:

- nem áll vissza teljesen zárt helyzetbe;
- szakaszosan vagy lassan mozog, illetve
- valamely szögnel vagy vágásmélységnél hozzáér a szerszám bármely részéhez.

FÜRÉSZLÁNCÁK



FIGYELMEZTETÉS: A szemsérülés veszélyének csökkentése érdekében ennél a műveletnél mindig viseljen védőszemüveget. A karbid kemény de rideg anyag. Ha a munkadarabban a fűrészláncsa idegen tárgyakra (pl. drótdarab, szeg) ütközik, a fogak megrepedhetnek vagy letörhetnek. Csak akkor működtesse a fűrész, ha megfelelő fűrészláncsa van rászerezve. A fűrészláncsát biztonságosan, a helyes forgásiránynak megfelelően szerelje fel, és mindig csak tiszta, éles fűrészláncsával dolgozzon.



FIGYELMEZTETÉS: Ne vágjon vele fémet, műanyagot, betont, kőzetet vagy szálerősítésű cement anyagokat.

190 mm átmérőjű	
Alkalmazás	Fogak száma
Gyors hasítás	18
Hasítás	24
Általános célú	40

184 mm átmérőjű	
Alkalmazás	Fogak száma
Hasítás	24
Általános célú	36
Befejezés	60

Ha a fűrészláncsákkal kapcsolatosan segítségre van szüksége, forduljon helyi DEWALT forgalmazójához.

Visszarúgás

A visszarúgás a gép hirtelen reagálása a fűrészláncsa becsípődésére, beragadására vagy megcsúszására, amitől a nem megfelelően irányított fűrész a munkadarabról a kezelő irányába elmozdul. Amikor a tárcsa becsípődik



vagy beragad az összezáródó vágatba, a tárcsa leáll, és a motor reakciója a készüléket nagy sebességgel a kezelő irányába löki. Ha a tárcsa elgörbül, vagy elmozdul a helyes iránytól a vágatban, a tárcsa fogai az anyag felületébe kapaszkodnak, és a fűrész tárcsa kiugorhat a vágatból a kezelő irányába.

Az alábbi körülmények bármelyikének fennállásakor nagyobb a visszarúgás valószínűsége.

1. A MUNKADARAB NEM MEGFELELŐ ALÁTÁMASZTÁSA

- A. Ha a levágott darab megereszkedik, vagy rosszul távolítják el, a fűrész tárcsa beszorulhat, ami visszarúgást okozhat (24. ábra).
- B. Visszarúgást okozhat az is, ha a munkadarab csak a külső végeinél van alátámasztva. Ahogy az anyag gyengül, közben megereszkedik, beszűkíti a vágatot és becsípi a fűrész tárcsát (24. ábra).
- C. Ha konzolos vagy túlnyúló anyagdarabokat az alsó részüktől kezdve függőlegesen felfelé vágunk, az is eredményezhet visszarúgást. A fűrész tárcsa a leeső levágott darabtól is beszorulhat.
- D. Hosszú keskeny csíkok vágása is járhat visszarúgással. A levágott csík megereszkedhet vagy megcsavarodhat, amitől a vágat elzáródik és a fűrész tárcsa beszorul.
- E. Ha az alsó védőburkolat rálóg a vágandó anyag alatti felületre, hirtelen romlik a kezelőnek a fűrész feletti uralma. A fűrész részben kiemelkedhet a vágatból, és növekszik a tárcsa megcsavarodásának esélye.

2. HELYTELEN A VÁGÁSMÉLYSÉG BEÁLLÍTÁSA A FÜRÉSZEN

A vágás akkor lesz a leghatékonyabb, ha a fűrész tárcsának csak egy fognyi része áll ki, ahogyan a 8. ábrán látható. Így a talp kellően megtámasztja a fűrész tárcsát, és minimálisra csökkenti annak megcsavarodását vagy beszorulását az anyagba. Lásd a **Vágásmélység beállítása** című fejezetet.

3. FÜRÉSZTÁRCSA MEGCSAVARODÁSA (ELTÉRÉS A VÁGÁSI VONALTÓL)

- A. Ha vágás közben erősebben nyomja a fűrész, megcsavarodhat a tárcsa.

- B. Ha megpróbálja a tárcsát a vágatban elfordítani (visszaterelni a vágási vonalhoz), a tárcsa megcsavarodhat.
- C. Ha túl messzire nyúl ki, vagy nem elég stabil testtartásban (egyensúlyát veszítve) fűrész, a tárcsa megcsavarodhat.
- D. Ha vágás közben fogást vált a fűrész, vagy megváltoztatja testhelyzetét, a tárcsa megcsavarodhat.
- E. Ha a fűrésznek támaszkodik, hogy kivegye a munkadarabból, a fűrész tárcsa megcsavarodhat.

4. ÉLETLEN VAGY PISZKOS FÜRÉSZTÁRCSA HASZNÁLATA

Az életlen fűrész tárcsák növelik a fűrész terhelését. Ezt kiegyenlítő, a kezelő erősebben fogja nyomni a fűrész, aminek következtében még nagyobb lesz a terhelés, az pedig a fűrész tárcsa megcsavarodását segíti elő a vágatban. A kopott fűrész tárcsák fogtávolsága már nem megfelelő, ami szintén növeli a fűrész terhelését.

5. VÁGÁS ÚJRAINDÍTÁSA, AMIKOR A TÁRCSA FOGAI BELEAKADTAK AZ ANYAGBA

A fűrész teljes üzemi fordulatszámra kell állítani a vágás megkezdése előtt, vagy amikor újraindítják, miután a tárcsa a vágatban leállt. Ellenkező esetben a fűrész leállhat vagy visszarúghat.

Minden más körülmény, amely a tárcsa becsípődését, beszorulását, megcsavarodását vagy a vágási vonaltól való eltérését eredményezi, visszarúgást okozhat. Nézze át a **További speciális biztonsági előírások körfűrészekhez** és a **Fűrész tárcsák** című részben azokat a műveleteket és technikákat, amelyekkel minimálisra csökkenthető a visszarúgás esélye.

Vágásmélység beállítása (6–8. ábra)

1. Felemelve lazítsa ki a mélységállító kart (X).
2. A helyes vágásmélység beállítása véget állítsa a mélységállító pántjának (AA) megfelelő jelölését a felső védőburkolat rovátkájához (Y).
3. Húzza meg a mélységállító kart.
4. A leghatékonyabb vágás érdekében használjon karbidhegyű tárcsát, és úgy állítsa be a mélységet, hogy a tárcsából kb. fél fognyi nyúljon ki a vágandó anyag felülete alatt.



5. A helyes vágásmélység ellenőrzésének egyik módját a 8. ábra mutatja. A vágni kíván anyag egy darabját fektesse a tárcsa oldala mellé, ahogy az ábra mutatja, majd figyelje meg, mennyire áll ki a fog az anyag mögött.

MÉLYSÉGÁLLÍTÓ KAR ÁLLÍTÁSA (7. ÁBRA)

Előfordulhat, hogy állítani kell a mélységállító karon (X). Idővel kilazulhat, és meghúzás előtt hozzáérhet a talplemezhez.

A kar meghúzása:

1. Tartsa a mélységállító kart (X), és lazítsa meg a rögzítőanyát (Z).
2. A kívánt irányban kb. 1/8 fordulattal elfordítva állítsa a mélységállító karon.
3. Húzza meg a rögzítőanyát.

Ferdevágási szög beállítása (1., 9. ábra)

A ferdevágási szöget beállító szerkezet (H) 0° és 57° között állítható.

A forgatható konzolon (AC) lévő finombeállítási jelölések segítségével nagyobb vágási pontosságot érhet el.

1. Felemelve lazítsa ki a ferdevágási szöget beállító kart (G).
2. Billentse a talplemezt a kívánt szögbe úgy, hogy a finombeállító mutatóját (AB) a forgatható konzol (AC) megfelelő jelöléséhez igazítsa.
3. A meghúzáshoz engedje le a ferdevágási szöget beállító kart.

Szögütköző (9. ábra)

A DCS575 és DCS576 típusok szögütközővel is fel vannak szerelve. A talplemez billentésénél kattantást fog hallani, és érzékelni fogja, amint a talplemez 22,5 és 45 foknál megáll. Ha a két szög bármelyikére állítja, utána húzza meg a kart (G) úgy, hogy leengedi. Ha más szöget kíván beállítani, billentse tovább a talplemezt, ameddig a durva szögbeállítási-mutató (AD) vagy a finombeállítás mutatója (AB) a kívánt jelzéshez be nem áll.

Vágáshossz jelzője (10. ábra)

A talplemez (J) oldalán lévő jelölések mutatják az anyagba vágott rés hosszát a vágás teljes mélységénél. A jelölések 5 mm-es osztásúak.

A párhuzamvezető felszerelése és beállítása (11. ábra)

A párhuzamvezető (AF) a munkadarab szélével párhuzamos vágásokhoz használható.

FELSZERELÉS

1. Lazítsa meg a párhuzamvezető beállító csavarját (AE) hogy a párhuzamvezetőt mozgatni lehessen.
2. Illessze be a párhuzamvezetőt (AF) a talplemezbe (J) az ábra szerint.
3. Húzza meg a párhuzamvezető beállító csavarját (AE).

ÁLLÍTÁS

1. Lazítsa meg a párhuzamvezető beállító csavarját (AE), és állítsa a párhuzamvezetőt (AF) a kívánt szélességre. A beállítás a párhuzamvezető skálájáról leolvasható.
2. Húzza meg a párhuzamvezető beállító csavarját (AE).

A porelszívó csatlakozó szerelése (1., 6., 12. ábra)

Az Ön DCS575/DCS576 típusú körfűrészre porelszívó csatlakozóval is el van látva.

A PORELSZÍVÓ CSATLAKOZÓ FELSZERELÉSE

1. Lazítsa ki teljesen a mélységállító kart (X).
2. Tegye a talplemezt (J) a legalsó helyzetbe.
3. Igazítsa a porelszívó csatlakozó (AG) bal felét a felső védőburkolat (N) fölé, ahogy az ábra mutatja. A fület mindenképpen illessze be a szerszámon lévő vágatba. Ha helyesen szerelte fel, teljes mértékben bepattan az eredeti vágásmélység mutató fölé.
4. Igazítsa össze a jobb oldali és a bal oldali darabot.
5. Csavarja be és húzza meg erősen a csavarokat.

Vezetősín rendszer (DCS576, 13. ábra)

A különböző hosszúságú, tartozékként beszerezhető vezetősínek segítségével a körfűrészrel pontos, egyenes és tiszta vágásokat készíthet, és közben védi a munkadarab felszínét az esetleges sérüléstől. További tartozékokkal együtt használva pontos szögértékű vágások, gérvágások és illesztések is végezhetőek a vezetősín rendszerrel.



Leszorítók (AJ) is kaphatók, melyekkel a vezetősínt (AH) a munkadarabhoz (AI) rögzítheti (13. ábra). Ezeknek a leszorítóknak (AJ) a használatával biztosíthatja, hogy a vezetősín (AH) biztonságosan legyen a munkadarabhoz (AI) rögzítve a biztonságos munkavégzés érdekében. Ha a vezetősínt a vágási vonalhoz állítja és biztonságosan rögzíti a munkadarabhoz, vágás közben nem fog elmozdulni a fűrész.

FONTOS: A magassági skála a fűrész vezetősín nélküli használatához van beállítva. Ha vezetősínt használ, a magasságbeli különbség kb. 5,0 mm.

A KÖRFŰRÉSZ BEÁLLÍTÁSA A VEZETŐSÍNHEZ (1., 14. ÁBRA)

A vezetősín és a fűrész közötti hézagnak (14. ábra, AH) a legjobb eredmény elérése érdekében nagyon kicsinek kell lennie. Minél kisebb ez a hézag, annál egyenesebb lesz a vágás a munkadarabon.

A hézag a két sínigazítóval (1. ábra, R, S) a talp mindegyik csatornájában beállítható 0°-os vágáshoz (R) és 1-45°-os ferdevágáshoz (S). A sínigazítók precíziós bütykök, amelyek lehetővé teszik a gép és a vezetősín közötti rés csökkentését. A sínigazítók beállítása után a fűrész vágás közbeni oldalirányú mozgása csak minimális, ami egyenletes vágást tesz lehetővé.

TARTSA SZEM ELŐTT: A sínigazítókat gyárilag minimális hézagra állítják be, ezért és használat előtt szükségessé válhat a beállítás módosítása. A következő módon állíthatja be a fűrész a vezetősínhez.

NE FELEDJE: A fűrészben a sínigazítókat állítsa be a vezetősínhez.

1. Lazítsa ki a sínigazítóban lévő csavart, hogy el lehessen végezni a beállítást a fűrész és a vezetősín között.
2. Húzza vissza az alsó védőburkolatot, és helyezze a gépet a vezetősínre, ügyelve arra, hogy a fűrészártárcsa a legmagasabb helyzetben legyen.
3. Addig forgassa a sínigazítót, amíg a fűrész rögzítődik a vezetősínen.

FONTOS: Úgy ellenőrizze, hogy a fűrész biztonságosan rögzítve van-e a sínhez, hogy előrefelé tolja a szerszámot. Ellenőrizze, hogy a fűrész nem mozdul-e el.

4. Kissé forgassa vissza a sínigazítót, hogy a fűrész könnyedén csússzon a sínen.
5. Tartsa a beállított helyzetben a sínigazítót, és húzza meg a csavart.

TARTSA SZEM ELŐTT: MINDIG állítsa be a rendszert, ha másik vezetősíneket használ.

A sínigazítók most úgy vannak beállítva, hogy csak minimális oldalirányú elmozdulást tesznek lehetővé, amikor a vezetősínre helyezett fűrészsel vág.

A fűrész használata előtt a vezetősínen a szilánkvédőt (AK) be kell állítani. Lásd: **Szilánkvédő beállítása.**

SZILÁNKVÉDŐ BEÁLLÍTÁSA (14. ÁBRA)

A vezetősín (AH) fel van szerelve szilánkvédővel (AK), amelyet az első használat előtt össze kell hangolni a fűrészsel.

A szilánkvédő (AK) a vezetősín mindkét szélén megtalálható (14. ábra). A szilánkvédő rendeltetése, hogy a fűrészártárcsa látható vágási vonalát mutassa a felhasználónak, miközben csökkenti a vágás közben a vágóélnél keletkező szilánkok mennyiségét.

FONTOS: FELTÉTLENÜL olvassa el és tartsa be **A körfűrész beállítása a vezetősínhez** című rész útmutatásait a szilánkvédő levágása előtt!

A SZILÁNKVÉDŐ BEÁLLÍTÁSÁNAKLÉPÉSEI (15–18. ÁBRA)

1. Helyezze a vezetősínt (AH) egy hulladék fadarabra (AL), amely legalább 100 mm-rel túlnyúlik a munkadarabon. Használjon leszorítót, hogy a vezetősín biztosan rögzítve legyen a munkadarabhoz. Ez biztosítja a pontosságot.
2. Állítsa be a gépet 20 mm-es vágásmélységre.
3. Helyezze a fűrész elejét a vezetősín túlnyúló végére, ellenőrizve, hogy a fűrészártárcsa a vezetősín széle előtt van-e (16. ábra).
4. Kapcsolja be a fűrész, és lassan vágja végig a szilánkvédőt a sín teljes hosszában, egyetlen folyamatos művelettel. Így a szilánkvédő pereme pontosan egybeesik a fűrészártárcsa vágóélével (17. ábra).

A szilánkvédőnek a vezetősín másik oldalán történő beállításához vegye le a fűrész a vezetősínről és fordítsa el a vezetősínt 180°-kal. Ismétlje meg az 1–4. lépést.

TARTSA SZEM ELŐTT: Szükség esetén a szilánkvédőt 45°-os szögbe is állíthatja, ekkor végezze el ismét az 1–4. lépéseket. Így az egyik sín oldalán lehet párhuzamos vágásokat végezni, a másik oldala pedig 45°-os ferdevágásra van állítva (18. ábra).

TARTSA SZEM ELŐTT: Ha a szilánkvédő mindkét oldalon párhuzamos vágáshoz van állítva, és azután állítja a gépet ferdevágásra, a fűrészártárcsa nem a szilánkvédő pereme mellett fog futni. Ennek oka, hogy a fűrész ferdevágási szöge nem mozdulatlan, és a fűrészártárcsa kifelé mozdul el, amikor a gépet ferdevágásra állítja be.





Vágatjelző (19–21. ábra)

A fűrésztalp elején van egy vágatjelző (AM) a függőleges- és ferdevágáshoz. Ez a jelző lehetővé teszi, hogy Ön a fűrész a munkadarabon ceruzával kijelölt vágat mentén vezesse. A jelző a fűrész tárcsa bal (külső) oldalához igazodik, így a forgó fűrész tárcsa által vágott rés vagy „vágat” a jelző jobb oldalára esik. Úgy vezesse a fűrész a ceruzával rajzolt vágási vonalon, hogy a vágat a hulladék- vagy a fennmaradó anyagba essen. A 20. ábrán a fűrész a vezetősínhez viszonyítva párhuzamos vágási helyzetben van. A 21. ábrán a fűrész a vezetősínhez viszonyítva ferdevágási helyzetben van.

Használat előtt

- Ellenőrizze, hogy helyesen vannak-e felszerelve a védőburkolatok. A fűrész tárcsa védőburkolatának zárt helyzetben kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a fűrész tárcsa a rajta ábrázolt nyílal jelzett irányban forog-e.
- Ne használjon túl kopott fűrész tárcsát.

A SZERSZÁM KEZELÉSE

Használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be a biztonsági útmutatásokat és az érvényes előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki az akkucsomagot, mielőtt beállítást végez rajta vagy tartozékokat, szerelvényt le- vagy felszerel. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.

Helyes kéztartás (22. ábra)



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében MINDIG biztonságosan tartsa a szerszámot, számítva arra, hogy az hirtelen megugorhat.

A helyes kéztartás az, amikor egyik keze a főfogantyún (C), a másik pedig a segédfogantyún (F) van.

LED munkalámpa (1. ábra)

A munkalámpa (I) a fogantyúkapcsoló behúzására kapcsol be. A lámpa a fogantyúkapcsoló elengedése után még 20 másodpercig világít.

TARTSA SZEM ELŐTT: A lámpa feladata, hogy a közvetlen munkaterületet világítsa meg, és nem arra készült, hogy zseblámpaként használják.

Be- és kikapcsolás (1. ábra)

Biztonsági okokból a szerszám fogantyúkapcsolója (A) biztonsági reteszgombbal (B) van ellátva.

A kioldáshoz nyomja be a reteszgombot.

A szerszámot a fogantyúkapcsolóval (A) indíthatja be. Amint a fogantyúkapcsolót elengedi, a biztonsági reteszgomb automatikusan működéskébe lép, hogy megakadályozza a gép véletlen beindulását.

MEGJEGYZÉS: Ne kapcsolja be vagy ki a szerszámot, amíg a fűrészlap a munkadarabban vagy más anyaggal érintkezik.

Munkadarab alátámasztása (23–26. ábra)



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése végett támassza alá megfelelően a munkadarabot, és erősen markolja a fűrész, hogy el ne vesztse felette az uralmát.

A 23. és 25. ábrán helyes fűrészelési helyzet látható. A 24. és 26. ábrán nem biztonságos fűrészelési helyzet látható. Kezét tartsa távol a vágási területtől, a hálózati kábelt is a vágási területen kívül helyezze el, hogy a gép ne kaphassa be, és a munkadarabba ne akadhatson be.

A visszarúgás elkerülése érdekében MINDIG támassza alá a deszkát vagy táblát a vágás KÖZELÉBÉN (23. és 25. ábra). NE a vágástól távol támassza alá a deszkát vagy táblát (24. és 26. ábra). A fűrész használata közben a hálózati kábelt tartsa távol a vágási területtől, hogy ne akadhatson be a munkadarabba.

BÁRMILYEN BEÁLLÍTÁS ELŐTT MINDIG ÁRAMTALANÍTSA A FÜRÉSZT! A munkadarabot a „jó” oldalával (az, amelyiknek szebb kinézetűnek kell lennie) felfelé fordítva helyezze le. A fűrész felfelé vág, ezért az esetleges hasadások a munkadarab felfelé néző oldalán keletkeznek.





Vágás



FIGYELMEZTETÉS: *Soha ne használja ezt a szerszámot úgy, hogy fejtetőre állítva egy munkafelületre helyezze, majd a munkadarabot viszi a fűrészhez. Mindig biztonságosan szorítsa le a munkadarabot, és a fűrészelt vigye a munkadarabhoz, miközben mindkét kezével biztonságosan tartja a szerszámot, ahogyan a 25. ábrán látható.*

A fűrész talplemezének szélesebbik részét a munkadarabnak arra a részére helyezze, amelyek szilárdan alá van támasztva, nem pedig arra a részére, amely leesik, amint fűrészelni kezd. Példaként a 25. ábra szemlélteti, hogyan kell HELYESEN lefűrészelni egy deszka végét. Mindig szorítsa le a munkadarabot. A rövid darabokat ne kézzel tartsa! Ne feledje el a konzolos és túlnyúló munkadarabokat alátámasztani. Legyen körültekintő, amikor alulról fűrészelt munkadarabot.

Ügyeljen arra, hogy a fűrész teljes fordulatszámra járjon, amikor a vágni kívánt anyaghoz ér. Ha a fűrész akkor indítja, amikor az anyaggal már érintkezésben van, vagy a vágatban előre tolja, visszarúghat a szerszám. A fűrész csak olyan fordulatszám mellett tolja előre, amelynél a fűrész tárcsa még erőlködés nélkül vág. Az anyag keménysége és merevsége még ugyanazon a munkadarabon belül is változó, a csomós vagy nedves részek nagyon megterhelhetik a fűrészelt. Ilyen esetben tolja lassabban, de elég erősen ahhoz, hogy munka közben ne nagyon csökkenjen a fűrész fordulatszáma. A fűrész erőltetésének durva vágás, pontatlanság, visszarúgás és a motor túlmelegedése lehet a következménye. Ha véletlenül eltér a kijelölt vágási vonaltól, ne próbálja a fűrészelt a vonalhoz visszaerőltetni. Engedje el a kapcsolót, és várja meg a tárcsa teljes leállítását. Azután visszahúzhatja a fűrészelt, újból ráirányíthatja a vonalra, majd kezdhet új vágást a rossz vágáson belül. Mindenképpen húzza vissza a fűrészelt, ha meg kell változtatnia a vágás irányát. Ha a vágáson belül próbál korigálni, a fűrész leállhat és visszarúghat.

HA A FÜRÉSZ LEÁLL, ENGEDJE EL A FOGANTYÚKAPCSOLÓT, ÉS HÚZZA HÁTRA FELÉ A FÜRÉSZT, AMIG LAZÁN NEM MOZGATHATÓ. ÚJRAINDÍTÁS ELŐTT BIZONYOSODJON MEG ARRÓL, HOGY A FÜRÉSZTÁRCSA EGYENESEN ÁLL A VÁGATBAN, ÉS NEM ÉR A VÁGAT SZÉLÉHEZ.

Amint befejezte a vágást, engedje el a fogantyúkapcsolót, várja meg a fűrész tárcsa teljes leállítását, és csak azután emelje ki a fűrészelt a munkadarabból. Amint kiemelte a fűrészelt, a rugóterhelésű teleszkópprendszerű védőburkolat automatikusan bezárul a tárcsa alatt. Ne feledje, hogy ennek előtte a tárcsa szabadon áll. Soha, semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Amikor vissza kell visszahúznia a teleszkópprendszerű védőburkolatot (ahogy zsebvágás előtt szükséges), mindig a visszahúzó karral húzza vissza.

TARTSA SZEM ELŐTT: Vékony csíkok vágásánál ügyeljen arra, hogy apró levágott darabok ne akadjanak fenn az alsó védőburkolat belsejében.

ZSEBVÁGÁS (27. ÁBRA)



FIGYELMEZTETÉS: *Felemelt helyzetében soha ne rögzítse a fűrész tárcsa védőburkolatát. Zsebvágásnál soha ne mozgassa a fűrészelt hátrafelé. Olyankor a fűrész kiugorhat a munkadarabból, és sérülést okozhat.*

Zsebvágást padlón, falon vagy más lapos felületen végzünk.

1. Úgy állítsa be a fűrész talplemezét, hogy a tárcsa a kívánt mélységben vágjon.
2. Billentse a fűrészelt előre, és a talplemez elejét támassza a vágandó anyagra.
3. Az alsó védőburkolat karjával húzza az alsó védőburkolatot egy felső helyzetébe. Engedje lefelé a talplemez hátulját, amíg a tárcsa fűrészfogai majdnem a vágási vonalig érnek.
4. Engedje el a védőburkolatot (mivel érintkezik a munkadarabbal, olyan helyzetben van, hogy szabadon nyílhat, amint Ön megkezdi a vágást). Vegye le a kezét a védőburkolat karjáról, és markolja meg erősen a segédfogantyút (F), ahogyan a 27. ábrán látható. Testével és karjával úgy helyezkedjen, hogy ellenállhasson az esetleges visszarúgásnak.
5. A fűrész indítása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrész tárcsa nem ér a vágandó anyag felületéhez.
6. Indítsa be a motort, és fokozatosan engedje a fűrészelt lefelé, amíg a talplemez laposan fel nem fekszik a vágandó anyagra. Tolja a fűrészelt a vágási vonalon, amíg el nem készül a vágás.
7. Engedje el a fogantyúkapcsolót, és hagyja a fűrész tárcsát teljesen leállni, mielőtt a fűrészelt kihúzná az anyagból.



8. Minden egyes új vágás megkezdésénél ismételje meg a fenti lépéseket.

Porelszívás (30. ábra)



FIGYELMEZTETÉS: *Por belégzésének veszélye. A személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében **MINDIG** viseljen jóváhagyott porvédő maszkot.*

Ezen a szerszámon porelszívó-csatlakozó (AG) is van.

A porelszívó adapter segítségével a szerszámot külső porelszívó rendszerhez csatlakoztathatja (az AirLock™ rendszert (DWW9000-XJ) és a normál 35 mm-es porelszívó tartozékot is ideértve).



FIGYELMEZTETÉS: MINDIG a porkibocsátásra vonatkozó érvényes irányelveknek megfelelően készült vákuumos porelszívót használjon faanyag fűrészelésénél. A leggyakoribb porelszívók csöve közvetlenül a porelvezető nyílásba illeszthető.

KARBANTARTÁS

Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú idejű használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.



FIGYELMEZTETÉS: Súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki az akkucsomagot, mielőtt beállítást végez rajta vagy tartozékot, szerelvényt le- vagy felszerel. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.

A töltő és az akkucsomag nem szervizelhető.



Kenés

A szerszámban önkenő golyós és görgős csapágyak vannak, további kenést nem igényelnek. Ajánlatos viszont évente egyszer elvinni vagy elküldeni a szerszámot egy megbízott márkaszervizbe alapos tisztítás, átvizsgálás és a fogaskerékház kenése céljából.



Tisztítás



FIGYELMEZTETÉS: *Ha szennyeződés vagy por gyülemlik fel a szellőzrésekben vagy azok környékén, fúvassa ki száraz levegővel a szerszámházból. A művelet végzésekor viseljen jóváhagyott védőszemüveget és jóváhagyott porvédő maszkot.*



FIGYELMEZTETÉS: *A szerszám nemfémes részeit soha ne tisztítsa oldószerrel vagy más erős vegyszerrel. Ezek a vegyszerek meggyengíthetik az alkatrészek anyagát. Csak kímélő szappanos vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és soha ne is merítse folyadékba egyik részét sem.*

ALSÓ VÉDŐBURKOLAT

Az alsó védőburkolatnak mindig szabadon át kell fordulnia teljesen nyitott helyzetből teljesen zárt helyzetbe. Fűrészelés előtt mindig ellenőrizze, rendben működik-e: állítsa teljesen nyitott állásba, és figyelje, hogyan záródik. Ha lassan záródik vagy nem teljesen záródik, tisztítani vagy javítani kell. Addig ne használja a fűrész, amíg nem működik megfelelően. A védőburkolatot száraz levegővel vagy puha kefével tisztítsa, takarítsa el az összes felgyülemlett fűrészport vagy törmelékét a védőburkolat útjából és a védőburkolat-rugó környékéről. Ha a problémát ezzel nem sikerült megoldani, forduljon egyik megbízott márkaszervizhez.

Talplemez állítása (5., 28., 29. ábra)

Gyári beállítás szerint az Ön fűrészének fűrész tárcsája merőleges a talplemezre. Ha hosszú használat után újra kell állítania a fűrész tárcsát, az alábbiak szerint tegye:

BEÁLLÍTÁS 90 FOKOS VÁGÁSHOZ

1. Állítsa vissza a fűrész 0 -os szögre.
2. Tegye a fűrész az oldalára, majd húzza vissza az alsó védőburkolatot.
3. Állítsa a vágási mélységet 51 mm-re.
4. Lazítsa ki a ferdevágási szöget beállító kart (29. ábra, G). Helyezzen derékszöveget a fűrész tárcsához és a talplemezhez, ahogyan a 28. ábra mutatja.

5. Csavarkulccsal (5. ábra, W) forgassa a talplemez alján lévő állítócsavart (28. ábra, AN) addig, amíg a fűrészárcsa és a talplemez pontosan rá nem fekszenek a derékszög száira. Húzza meg a ferdevágási szöget beállító kart.

FERDEVÁGÁSI SZÖGET BEÁLLÍTÓ KAR ÁLLÍTÁSA (29. ÁBRA)

Előfordulhat, hogy állítani kell a ferdevágási szöget beállító karon (G). Idővel kilazulhat, és meghúzás előtt hozzáérhet a talplemezhez.

A kar meghúzása:

1. Tartsa a ferdevágási szöget beállító kart (G), és lazítsa meg a rögzítőanyát (AO).
2. A kívánt irányban kb. 1/8 fordulattal elfordítva állítsa a ferdevágási szöget beállító karon.
3. Húzza meg a rögzítőanyát.

Fűrészárcsák

Életlen fűrészárccsal csak lassan, nem hatékonyan tud vágni, túlterheli a fűrész motorját, túl sok szilánk keletkezik, és megnő a fűrész visszarúgásának esélye. Cseréljen fűrészárcsát, amikor a fűrész már nem könnyű a vágásban tolni, amikor a motor erőlködik, vagy amikor a fűrészárcsa túlmelegszik. Jól bevált gyakorlat szerint érdemes tartalék fűrészárcsákat készenlétben tartani, mivel így azonnal rendelkezésre állnak éles fűrészárcsák. Az életlen fűrészárcsák a legtöbb helyen újraélezhetők.

Mézigás lerakódás a fűrészárcsáról petróleummal, terpentinnel vagy tűzhelytisztítóval távolítható el. Tapadásmentes bevonatú fűrészárcsák használhatók olyan alkalmazásoknál, ahol túl sok fűrészpor gyülemlik fel, például nyomással kezelt és frissen vágott rönkfánál.

Külön kapható tartozékok



FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem a DEWALT által javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel együtt történő használhatóságát nem tesztelték, az olyan tartozékok használata veszélyes lehet. A sérülésveszély csökkentése érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.

NE HASZNÁLJON VÍZZEL MŰKÖDŐ TARTOZÉKOKAT EZZEL A FÜRÉSSZEL.

A KARBID FÜRÉSZÁRCSÁKAT HASZNÁLAT ELŐTT SZEMREVÉTELEZÉSEL VIZSGÁLJA MEG. HA SÉRÜLTEK, CSERÉLJE KI ÖKET.

A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.

Környezetvédelem



Elkülönítve gyűjtendő. Ezzel a szimbólummal jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos a normál háztartási hulladékba dobni.

A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál: www.2helpU.com.

Tölthető akkucsomag

Ezt a hosszú élettartamú akkucsomagot fel kell tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban könnyen el lehetett vele végezni. Hasznos élettartama végén környezetbarát módon ártalmatlanítsa:

- Merítse le teljesen, majd vegye ki a szerszámból.
- A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi hulladékhasznosító telepre. Az összegyűjtött akkucsomagokat újrahasznosítják vagy megfelelő módon ártalmatlanítják.



DeWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWALT készülék megvásárlásához. Fogyasztók részére értékesített termékeinkre **12 hónap időtartamú jótállást** vállalunk.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellek- és termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellek- és termékszavatossági jogok érvényesíthetőségének teljes időtartama alatt.
 - a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt őrizze meg.
 - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyben fel kell tüntetnie a fogyasztói cikk azonosításra alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó részére történő átadásának időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnev, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérelje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyben kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.
 - c) Elvesztett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!

- 2) **Nem terjed ki a jótállás:**
 - a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekében keletkezett ok miatt következik be;
 - b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetészerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghajtósíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
 - c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
 - d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
 - e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak **amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.**

- 3) A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási időn belül a kereskedőnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyben feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyben feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
 - a) Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetészerűen használni.
 - b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
 - c) Ha a fogyasztói cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A hiba fennállásának, vagy a rendeltetészerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő kérheti a szakszerviz közreműködését.

- d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a kereskedő az igény teljesíthetőségéről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontról.
 - e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása szerint műszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy visszafizetésre kerül a vételár.
 - f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltól számított két év eltelteig (termékszavatosság).
- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak, illetve a javítószolgálatnak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.

A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyben köteles feltüntetni:

- a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvétel időpontját,
- a hiba okát és a kijavítás módját;
- a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
- a kicserélés tényét és időpontját.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet. A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.

Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrovidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Gyártó:	Forgalmazó:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL13YD, Egyesült Királyság	Stanley Black & Decker Hungary Kft 1016. Budapest, Mészáros u. 58/B

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti!



**Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő**

Kereskedő neve és címe:

.....

A fogyasztási cikk megnevezése:.....

Típusa:

Gyártási száma:

Szerződéskötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma:

P.H.

aláírás

Kereskedő által kitöltendő kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicserélés időpontja:

P.H.

aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének időpontja:

.....

fogyasztó aláírása**Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:****1. javítás**

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

3. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

2. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

4. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás



DeWALT Szervizpartnerek

Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet			
		Tel.	Fax.
Iroda	1016 Bp. Mészáros u 58/b.	214-05-61 403-65-33	214-69-35

Központi Márkaszerviz			
		Tel/fax	
FIXIT Hungary Kft.	Zsolcai kapu 9-11 3526 Miskolc	+36 46 500 385	blackanddecker@ hu.fixit-service.com https://rma.fixit-service.com/
INOX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szolnoki út 27-29. 6000 Kecskemét	+36 30 370 7033	szerviz@inox.hu www.inox.hu/







CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST

DEWALT[®]

CZ měsíců
H hónap

12

PL miesięcy
SK mesiacov

CZ Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis	
H Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás	
PL Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis	
SK Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis	

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

H

FIXIT Hungary Kft.
Zsolcai kapu 9-11
3526 Miskolc
Tel.: +36 46 500 385
e-mail: blackanddecker@hu.fixit-service.com
<https://rma.fixit-service.com/>

INOX Trading and
Manufacturing LLC
Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét
Tel.: +36 30 370 7033
e-mail: szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

PL

Adres servisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy
H A garanciális javítás dokumentálása
PL Przebieg napraw gwarancyjnych
SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis