






*A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.*







533224-35 H







Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült






www.blackanddecker.eu

GKC3630L20

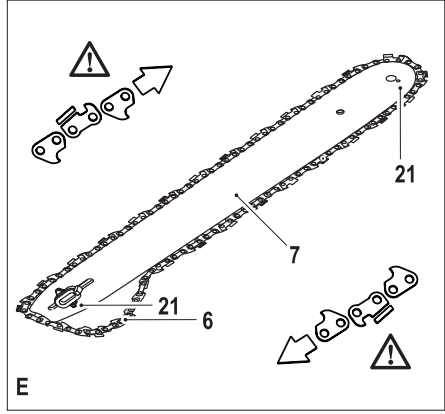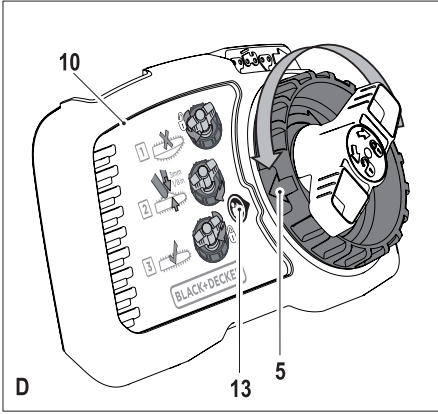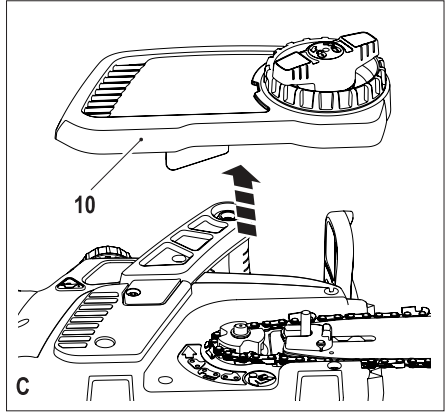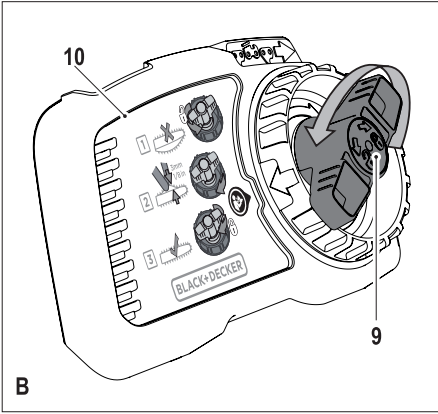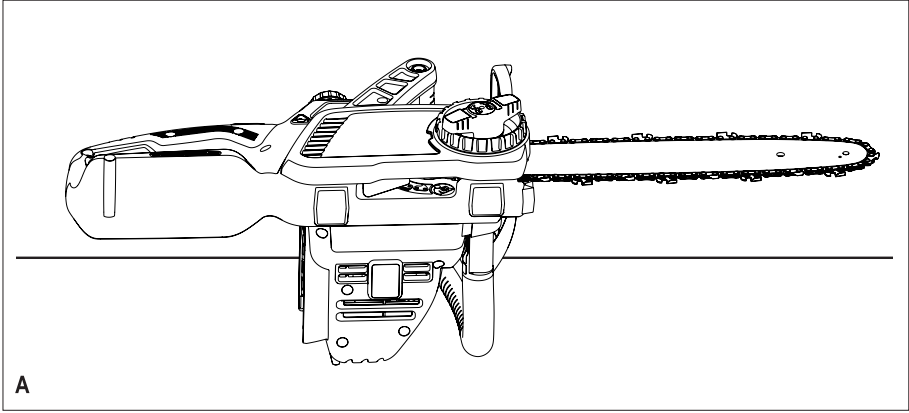

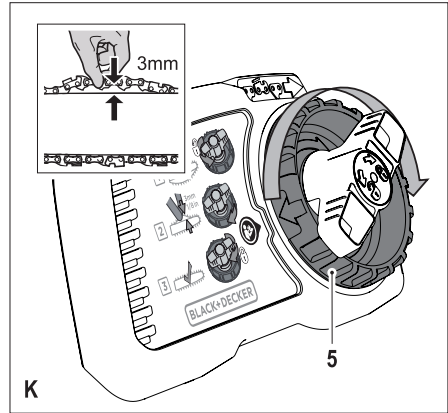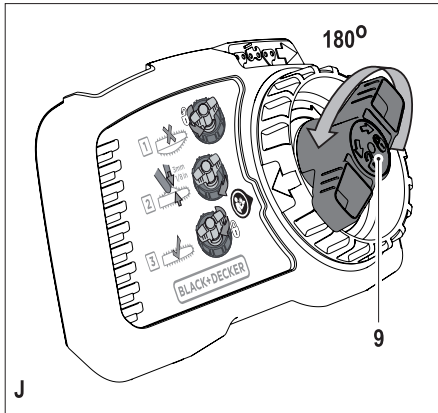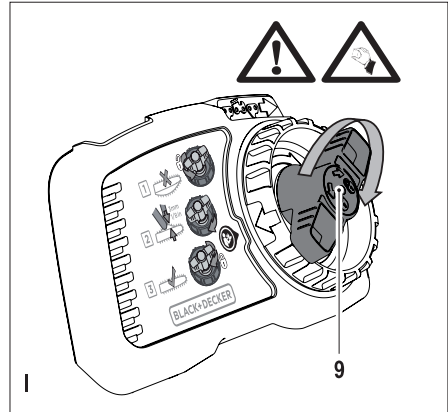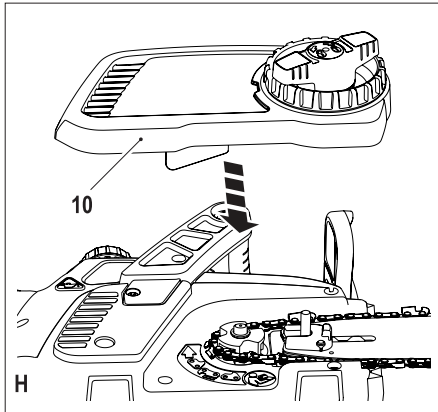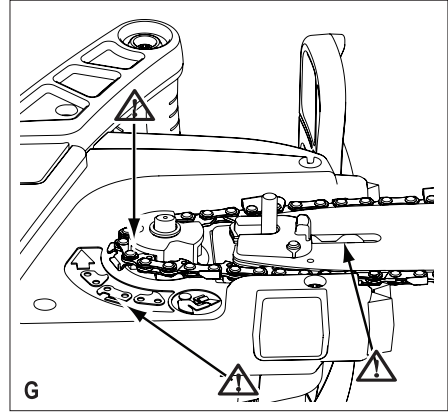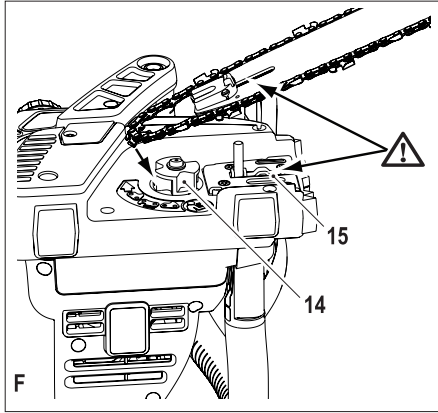

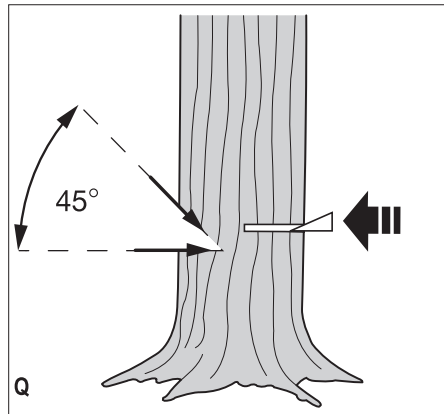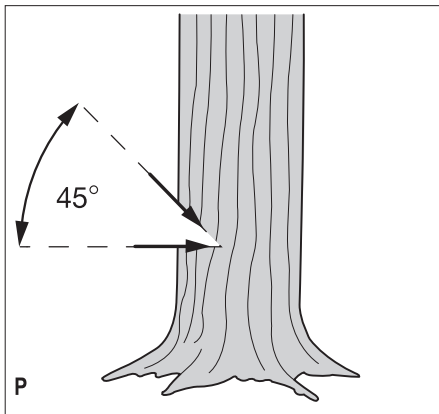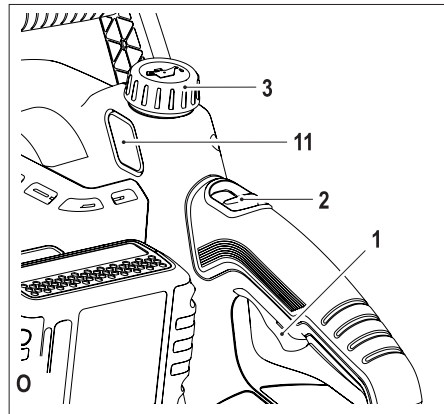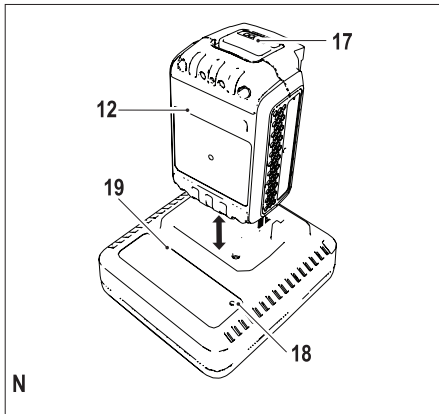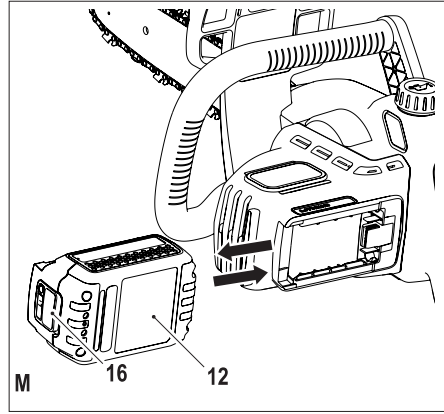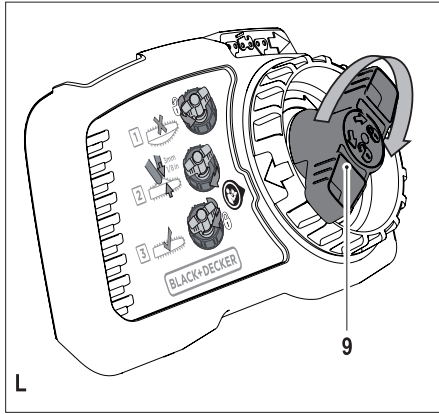

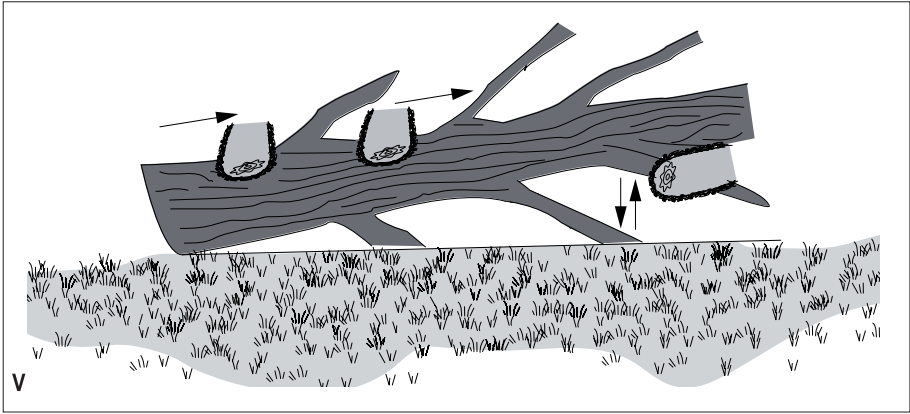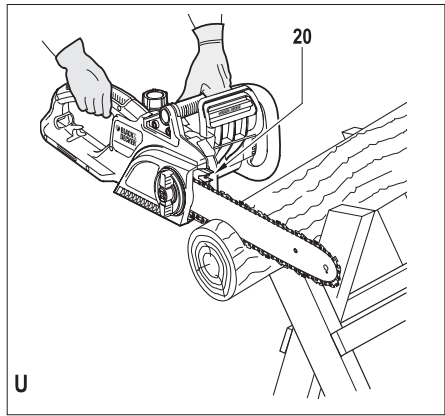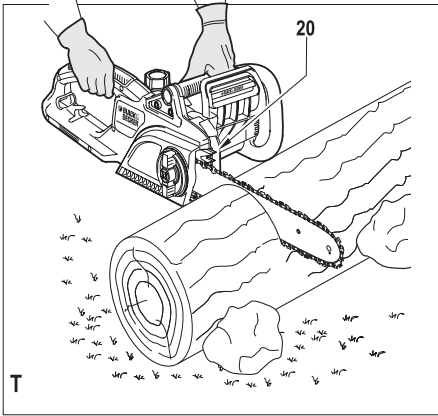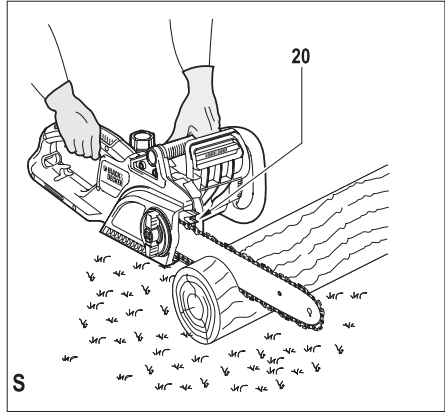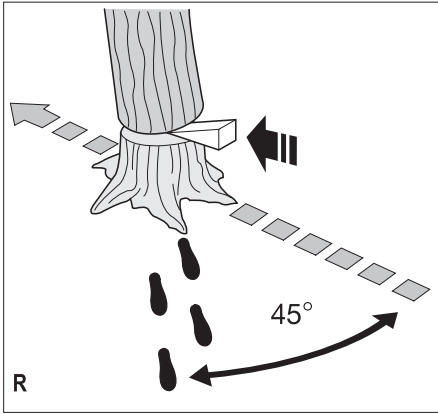

Rendeltetésszerű használat

Az Ön BLACK+DECKER™ láncfűrészze gallyazásra, fadóntésre, faanyagok vágására alkalmas. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.

Biztonságttechnikai előírások

Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések



Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót későbbi használatra. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.

1. **A munkaterület biztonsága**
 - a. **A munkaterületet tartsa tisztán és világítsa meg jól.** A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
 - b. **Ne használja a szerszámot robbanás- és tűzveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por közelében.** Elektromos szerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely begyűjthetja a port vagy gázt.
 - c. **A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a báméskodókat.** Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
2. **Elektromos biztonság**
 - a. **Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozódugót.** A földelt elektromos szerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő konnektor használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
 - b. **Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezék földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorral, tűzhellyel és hűtőszekrényvel.** Ha teste földelést kap, nagyobb az áramütés veszélye.
 - c. **Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámot.** Ha víz kerül az elektromos szerszám belsejébe, nő az áramütés veszélye.
 - d. **Gondosan bánjon a kábellel.** Az elektromos szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészekről, védje olajtól és hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az áramütés veszélyét.
 - e. **A szabadban kizárólag csak arra jóváhagyott hosszabbító kábelt szabad használni.** Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett kisebb az áramütés veszélye.

- f. **Ha az elektromos szerszám nedves helyen való használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD) előkapcsolásán keresztül.** Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
3. **Személyes biztonság**
 - a. **Elektromos szerszám használata közben ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll.** Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
 - b. **Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget.** A védőfelszerelések, például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
 - c. **Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a hálózatra és/vagy akkumulátorra kapcsolja, a kezébe veszi vagy magával viszi.** Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt szerszámok szállítása balesetveszélyes.
 - d. **Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot, vegye le róla a szerelőkulcsot.** Forgó alkatrészen felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
 - e. **Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben.** Így jobban irányíthatja a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
 - f. **Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Hátját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről.** A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
 - g. **Ha a készüléken van porfelszívási lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.** Porfelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetők a por okozta veszélyek.
4. **Elektromos szerszámok használata és gondozása**
 - a. **Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja.** A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának megfelelően használja.
 - b. **Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes.** Bármely elektromos szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.

- c. **Mielőtt beállítást végez, változtat, vagy tartozékokat cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltávolítja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az akkumulátorról.** Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
- d. **A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat.** Az elektromos szerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználó esetén.
- e. **Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajzásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézzvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendelkezésre álló jelet, amely befolyásolhatja a szerszám használatát. Ha a szerszám sérült, használat előtt javíttassa meg.** A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
- f. **Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.** A megfelelően karbantartott éles vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben irányítható.
- g. **Az elektromos szerszámot, tartozékokat, számszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.** Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
5. **Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása**
- a. **Csak a gyártó által előírt töltővel töltsen az akkumulátort.** Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
- b. **Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten hozzá készült akkumulátorral használja.** Másfajta akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
- c. **Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol minden fémestől, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezést rövidre zárhatják.** Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- d. **Kedvezőtlen körülmények között előfordulhat, hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a szemébe került, azonnal forduljon orvoshoz.** Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
6. **Szerviz**
- a. **Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.**

Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatosan biztonságos működését.

Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő biztonságtechnikai figyelmeztetések



Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások láncfűrészekhez

- ♦ **Minden testrészét tartsa távol a fűrészláncától, amikor a fűrész működik. Bekapcsolás előtt mindig győződjön meg róla, hogy a láncfűrész nem ér hozzá semmihez.** A láncfűrész használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég, hogy ruhája vagy teste beleakadjon a láncba.
- ♦ **Mindig úgy tartsa a láncfűrész, hogy jobb keze a hátsó, bal keze pedig az elülső fogantyún van.** Fordított kéztartással fokozza a személyi sérülés veszélyét, ezért úgy soha ne tartsa.
- ♦ **Az elektromos szerszámot csak a szigetelt felületénél tartsa, mert előfordulhat, hogy a fűrészlánc rejtett vezetőket ér.** Ha a fűrészlánc áram alatt lévő vezetőket ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
- ♦ **Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt. A fej, láb, lábfej, kéz és kar védelme érdekében további védőeszközök használata ajánlatos.** Megfelelő védőruházat viselése mellett kisebb a repülő törmelék vagy a lánc véletlen megérintése miatti személyi sérülés veszélye.
- ♦ **Ne dolgozzon a láncfűrészrel fára mászva.** Ha fára felmászva használja a láncfűrész, személyi sérülés lehet a következménye.
- ♦ **Mindig csak stabil, biztonságos és vízszintes felületen állva használja a láncfűrész, és ne veszítse el egyensúlyát.** Csúszós vagy instabil felületen, pl. létrán elveszítheti egyensúlyát és a láncfűrész feletti uralmát.
- ♦ **Ha feszülő ágat vág, számíton rá, hogy az visszacsapódhat.** Amikor a fa szálaiban lévő feszültség oldódik, a megterhelt ág megütheti a kezelőt és/vagy kiránthatja a szerszámot a kezelő uralma alól.
- ♦ **Bokrok és facsemeték különös körültekintéssel vágjon.** A vékony anyag beleakadhat a láncba, és Ön felé csapódhat, vagy kimozdíthatja egyensúlyi helyzetéből.
- ♦ **A láncfűrész kikapcsolt állapotában, az elülső fogantyújánál fogva és a testétől távol tartva szállítsa. Szállításkor vagy tároláskor a pajzsvédő legyen mindig felszerelve a szerszámra.** Ha megfelelően kezeli a láncfűrész, kisebb annak az esélye, hogy véletlenül a mozgó lánchoz érjen.
- ♦ **A szerszám kenését, a lánc feszítését és a tartozékok cseréjét az útmutatások szerint végezze.** A nem megfelelően megfeszített vagy kent lánc elszakadhat, a visszarúgás veszélye pedig növekedhet.
- ♦ **A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.** A zsíros, olajos fogantyú



csúszós, emiatt elveszitheti a szerszám feletti uralmát.

- ◆ **Csak fát vágjon. Ne használja a láncfűrész rendeltetésétől eltérő célokra. Például: műanyagot, falazatot vagy nem fa építési anyagokat ne fűrészljen vele.** A láncfűrész rendeltetésellenes használata veszélyhelyzetet teremthet.

A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése

Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezetőpajzs hegye hozzáér egy tárgyhoz, vagy amikor a fa összezáródik, és beszorítja a fűrészláncot a vágatba.

Ha a vezetőpajzs hegye valamihez hozzáér, hirtelen ellenhatás léphet fel, ami a vezetőpajzsot felfelé és hátra, a kezelő felé löki.

Ha a fűrészlánc a vezetőpajzs felső része mentén csúszódik be, a vezetőpajzs hirtelen a kezelő felé lökődhet. Mindkét esetben elveszitheti a szerszám feletti uralmát, ami súlyos személyi sérüléssel járhat.

Ne támaszkodjon kizárólag a láncfűrészbe épített biztonsági eszközökre. Mint a láncfűrész használójának, Önnek is meg kell tennie bizonyos lépéseket annak érdekében, hogy balesetmentesen végezhesse munkáját. A visszarúgás a szerszám helytelen használatának, illetve a helytelen munkamódszereknek vagy munkakörülményeknek a következménye, és az alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával elkerülhető:

- ◆ **Mindig tartsa erősen a szerszámot, minden ujjával szorosan a fűrész fogantyúin. Mindkét kezével tartsa, testét és karját úgy helyezze, hogy a visszarúgó erőknél ellenállhasson.** A kezelő uralma alatt tarthatja a visszarúgó erőket, ha megteszi a megfelelő óvintézkedéseket. Soha ne engedje el a fűrész, amíg teljesen le nem áll.
- ◆ **Ne nyúljon túl messzire, és ne vágjon vállmagasság felett.** Így könnyebben elkerülheti, hogy a fűrész hegye véletlenül hozzáérjen valamihez, és váratlan helyzetekben is jobban tudja uralni a szerszámot.
- ◆ **Csere esetén csak a gyártó által megadott láncot és láncvezetőt használjon.** A vezetőpajzs és lánc helytelen cseréje láncszakadást és/vagy visszarúgást okozhat.
- ◆ **Kövesse a gyártó előírásait a fűrészlánc élezésére és karbantartására vonatkozóan.** A vezető mélységének csökkenésével nő a visszarúgás esélye.
- ◆ Ha fémhez, cemenhez vagy más kemény anyaghoz ér, ami a fa mellett vagy a fában található, az visszarúgást okozhat.
- ◆ A tompa vagy laza lánc visszarúgást okozhat.
- ◆ Ne próbálja korábbi vágásba bevezetni a fűrész. Az is okozhat visszarúgást. Mindig új vágást kezdjen.

Biztonsági ajánlások a láncfűrészhez

- ◆ Nyomatékosan ajánljuk, hogy ha korábban még nem használt láncfűrész, kérjen gyakorlati tanácsokat a fűrész és a védőeszközök használatáról egy gyakorlott felhasználótól. Eleinte gyakorlásszerűen fűrészbakon vagy állványon fűrészljen faanyagot.

- ◆ Azt ajánljuk, hogy ha a láncfűrész kézben van, bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészlánc hátrafelé néz.
- ◆ Használaton kívül is tartsa karban a szerszámot. A fűrészláncot és a vezetőpajzsot rövid idejű tárolás esetén is vegye le, és olajba merítve tárolja. A fűrész minden részét száraz, biztonságos helyen, gyerekektől elzárva tárolja.
- ◆ Javasoljuk, hogy tárolás előtt engedje le az olajtartályt.
- ◆ Győződjön meg róla, hogy szilárd felületen áll, és tervezze meg előre, merre menekül a kidőlő fa vagy a lehulló ágak elől.
- ◆ Használjon ékeket a fadöntés irányításához, és akadályozza meg, hogy a lánc vagy a vezetőpajzs beszoruljon.
- ◆ A fűrészlánc gondozása. Tartsa a láncot élesen és szorosan a vezetőpajzson. Gondoskodjon arról, hogy a fűrészlánc és a vezetőpajzs megfelelően olajozott és tiszta legyen. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.

Kerülje az alábbiakat:

- ◆ Beépített épületfa vágása.
- ◆ Hogy a fűrész a földre szaladjon.
- ◆ Drótkerítés, szög, stb. vágása.

Kiegészítő biztonságtechnikai előírások

- ◆ Gondoskodjék róla, hogy legyen valaki a közelben (biztonságos távolságban), ha mégis baleset történne.
- ◆ Ha bármilyen okból hozzá kell érnie a lánchoz, előtte ellenőrizze, hogy a fűrész ki van-e húzva a konnektorból.
- ◆ A szerszám által kibocsátott zaj meghaladhatja a 85 dB(A) értéket. Ezért javasoljuk, hogy hallásának védelme érdekében tegye meg a megfelelő intézkedéseket.
- ◆ **Használat közben a vezetőpajzs felforrósodhat, kezelje óvatosan.**

Mások biztonsága

- ◆ Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához kioktatást biztosít számukra.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

Maradványkockázatok

A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetészerű vagy huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.

Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőberendezések használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:



- ◆ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
- ◆ Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.
- ◆ A szerszám huzamosabb idejű használata miatt bekövetkező sérülések. Ha bármely szerszámmal huzamosabb ideig használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
- ◆ Halláskárosodás.
- ◆ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek (például tölgy, bükk és MDF anyagok megmunkálásánál).

Súlyozott effektív rezgégysorulás

A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett súlyozott effektív rezgégysorulási értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok felhasználhatók az egyes szerszámnál mért értékek összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a súlyozott effektív rezgégysorulásnak való kitettség mértékének előzetes becsüléséhez is.

Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgégysorulási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően. A tényleges súlyozott effektív rezgégysorulás szintje az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhet.

A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett, a súlyozott effektív rezgégysorulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.

Címkék a szerszámon

A készüléken a következő piktogramok láthatók:



Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése végett olvassa el a kezelési útmutatót.



A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.



A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.



Esőtől és magas páratartalomtól védje a szerszámot.



A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint garantiálva.



Vigyázat: Ne húzza túl. Kézze húzza meg. Csak az ujjával húzza meg.

Kiegészítő biztonsági útmutatások akkumulátorokhoz és töltőkhöz

Akkumulátorok

- ◆ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
- ◆ Vízről óvja.
- ◆ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
- ◆ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsen.
- ◆ Kizárólag a szerszámhoz mellékelt töltőkészülékkel töltsen.
- ◆ Elhasznált akkumulátorok ártalmatlanításánál tartson be a „Környezetvédelem” című rész utasításait.



Sérült akkumulátort ne is próbáljon tölteni.

Töltők

- ◆ A BLACK+DECKER töltővel csak szerszámhoz tartozó akkumulátort töltsen. Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
- ◆ Soha ne is próbáljon nem tölthető telepet tölteni.
- ◆ A sérült hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki.
- ◆ Vízről óvja a töltőt.
- ◆ Ne nyissa fel a töltőt.
- ◆ Ne tesztelje mérőműszerrel.



A töltő csak beltéri használatra alkalmas.



Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Elektromos biztonság



A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő adattábláján megadott feszültségnek. Soha ne próbáljon a töltő helyett hagyományos hálózati dugaszt használni.

- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése végett cseréltesse ki a gyártóval vagy Black & Decker szakszervizzel.

Részegységek

1. Üzemi kapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Olajtartály sapkája
4. Első védőlemez
5. Láncfeszesség-állító gyűrű
6. Lánc
7. Vezetőpajzs
8. Láncborítás
9. Láncbeállító rögzítőgombja
10. Fűrészlánc védőburkolat szerelvény
11. Olajsztint kijelző
12. Akkumulátor

Összeszerelés



Figyelmeztetés! A láncfűrészén végzett munkához mindig viseljen védőkesztyűt.



Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki belőle az akkumulátort.



Figyelmeztetés! Szerelés előtt a láncot a vezetópajzshoz rögzítő szorítót távolítsa el.

A láncvezető pajzs és a lánc felszerelése (A - L ábra)

- ◆ Helyezze a láncfűrész szilárd felületre. (A ábra).
- ◆ Lazítsa ki teljesen a láncbeállító rögzítógombját (9) (B ábra).
- ◆ Távolítsa el a fűrészlánc védőburkolat szerelvényét (10) (C. ábra).
- ◆ Forgassa a láncfeszesség-állító gyűrűt (5) az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, hogy a láncfeszesség-állító gyűrűn (5) lévő nyíl a láncburkolat szerelvényen (13) lévő jelöléssel kerüljön egy vonalba (D ábra).
- ◆ Helyezze a fűrészláncot (6) a vezetópajzusra (7), ellenőrizze, hogy a fűrészfogak a megfelelő irányba, a pajzs (7) felső részén a pajzs eleje felé néznek (E ábra).
- ◆ Vezesse a fűrészláncot (6) a vezetópajzs (7) köré úgy, hogy a pajzs (7) hátulsó részén a fűrészláncból egy hurok keletkezzen.
- ◆ Vezesse a láncot (6) a lánckerék (14) köré. Tegye rá a vezetópajzsot (7) a helyzetbeállító tüskékre (15) (F és G ábra).
- ◆ Helyezze rá a fűrészlánc védőburkolat szerelvényét (10) a láncfűrészre (H ábra), bizonyosodjon meg arról, hogy a nyilak egy vonalban vannak (I ábra).
- ◆ A fűrészlánc védőburkolat szerelvény (10) rögzítéséhez forgassa a láncbeállító rögzítógombját (9) az óramutató járásának irányába, majd finomat húzza meg (I ábra).
- ◆ A feszesség oldásához forgassa el a láncbeállító rögzítógombját (9) az óramutató járásával ellentétes irányba 180 fokkal (J ábra).
- ◆ Addig forgassa a láncfeszesség-állító csavart (5) az óramutató járásának irányába, amíg a lánc (6) feszes nem lesz. Ellenőrizze, hogy a lánc (6) hozzásimul-e a vezetópajzshoz (7) (K ábra).
- ◆ Az alábbiakban leírt módon ellenőrizze a láncfeszességet. Ne feszítse túl.
- ◆ Húzza meg a láncbeállító rögzítógombját (9) (L ábra).

A láncfeszesség ellenőrzése és beállítása (K ábra)

Használat előtt, és használat közben 10 percenként ellenőrizni kell a lánc feszességét.

- ◆ Vegye ki az akkumulátort (12).
- ◆ Kissé húzza meg a láncot (6) az ábra szerint (K ábra betétábrája). A feszesség akkor megfelelő, ha a lánc (6) visszacsapódik, miután 3 mm-re

elhúzta a vezetópajzstól (7). A lánc (6) a pajzs (7) alsó részén nem lóghat be.

Tartsa szem előtt: Ne feszítse túl a láncot, mert ez túlzott kopáshoz vezet és csökkenti a lánc és a vezetópajzs élettartamát.

Tartsa szem előtt: Amíg a lánc új, gyakran ellenőrizze a feszességét (előtte ne felejtse áramtalanítani a fűrész), mert a használat első 2 órájában az új lánc kissé megnyúlik.

A feszesség növelése (J, K és L ábra)

- ◆ A feszesség oldásához forgassa el a láncbeállító rögzítógombját (9) az óramutató járásával ellentétes irányba 180 fokkal. (J ábra)
- ◆ A lánc feszességét a láncfeszesség-állító gyűrűvel (5) állítsa, a feszesség növeléséhez az óramutató járásának irányába forgassa a gyűrűt (K ábra).
- ◆ Húzza meg a láncbeállító rögzítógombját (9) (L ábra).

Az akkumulátor be- és kiserelése (M ábra)

- ◆ A beszereléshez igazítsa az akkumulátort (12) a szerszámon kialakított tartórekeszhez. Csúsztassa be a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére be nem pattan.
- ◆ Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombokat (16), és azzal egyidejűleg húzza ki az akkumulátort a rekeszből.

Használat

Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.

Az akkumulátor töltése (N ábra)

Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben az akkumulátor melegekedhet, ami normális jelenség, nem jelent hibát.

Figyelmeztetés! Ne töltsze az akkumulátor 10 °C alatti vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési hőmérséklet: 24 °C körül.

Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha a cellahőmérséklet kb. 10 °C alatt vagy 40 °C felett van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik, illetve lehűl.

- ◆ Töltés céljából tegye az akkumulátort (12) a töltőbe (19). Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.
- ◆ Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra, és kapcsolja be.

A töltéskijelző (18) villogni kezd. A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (18) folyamatosan világít. Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben. A LED világítani kezd, amikor a töltő időnként rátölt az akkumulátorra.



- ◆ A lemerült akkumulátort 1 héten belül tölts fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha lemerült állapotban tárolják.

Az akkumulátor töltőben hagyása

Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen és teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.

Töltő-diagnosztika

Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge vagy sérült, a töltéskijelző (18) piros fényvel gyors ütemben villog. A következőket tegye:

- ◆ Helyezze be újra az akkumulátort (12).
- ◆ Ha a töltéskijelző piros fényvel gyorsan villognak, egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy maga a töltési folyamat megfelelően működik-e.
- ◆ Ha a másik akkumulátor töltések nem jelentkeznek a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza kell juttatni a márkaszervizbe újrahasznosítás céljából.
- ◆ Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni a készüléket.

Tartsa szem előtt: Akár 30 percbe is telhet annak megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a töltéskijelző piros fényvel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan, majd ez ismétlődik.

Töltöttségi állapot jelzője (N ábra)

Az akkumulátor töltöttségi állapot jelzővel is el van látva. Használat és töltés közben ez jelzi az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.

- ◆ Nyomja meg a töltöttségi állapot jelzőjének gombját (17).

Az olajtartály feltöltése (O ábra)

- ◆ Vegye le az olajsapkát (3), és tölts fel a tartályt az ajánlott olajjal. Az olajsintet az olajsintjelzőn (11) ellenőrizheti. Helyezze vissza az olajtartály sapkját (3).
- ◆ Időnként kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze az olajsintjelzőt (11); ha a szint nem éri el a tartály negyedét, vegye ki az akkumulátort a láncfűrészből, és tölts fel a tartályt a megfelelő olajjal.

A lánc olajozása

Azt ajánljuk, hogy a láncfűrész élettartama alatt csak Black & Decker olajat használjon, mert a különböző olajok keverése az olaj leromlásához vezethet, ami nagymértékben csökkentheti a láncfűrész élettartamát, és további kockázatokat is okozhat.

Ne használjon fáradt olajat, túl sűrű olajat vagy nagyon híg varrógépolajat sem.

Ezek károsíthatják a láncfűrészét **.Csak a megfelelő fokozatú olajat használja (cikkszám: A6023-QZ).**

- ◆ Használat közben a láncfűrész automatikusan olajat adagol a lánchoz.

Bekapcsolás (O ábra)

- ◆ Markolja meg a láncfűrész mindkét kezével. Húzza a reteszelő gombot (2) a hüvelykujjával, majd nyomja meg az üzemi kapcsolót (1) az indításhoz.
- ◆ Amikor a motor beindul, vegye le hüvelykujját a reteszelő gombról (2), és markolja meg erősen a fogantyút.

Ne erőltesse a szerszámot, hagyja saját tempójában dolgozni. Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot tervezték, jobban és biztonságosabban dolgozhat.

Túl nagy erő hatására a lánc (6) megnyúlhat.

Ha a fűrészlánc (6) vagy a vezetópajzs (7) megszorul

- ◆ Kapcsolja ki a szerszámot.
- ◆ Vegye ki az akkumulátort (12).
- ◆ Ékelje ki a bevágást, így csökkentse a láncvezetópajzsot terhelő feszültséget (7). Ne próbálja kicsavarni a láncfűrész részét a fából.
- ◆ Kezddjen új vágást.

Fadöntés (P, Q és R ábra)

Gyakorlatlan felhasználók ne próbálkozzanak fadöntéssel. Megsérülhetnek vagy anyagi kárt okozhatnak, mert nem tudják szabályozni a dőlés irányát, a fa meghasadhat, vagy sérült, száraz ágak hullhatnak le a vágás közben. A biztonságos távolság a kidöntendő fa, az arra járók, épületek vagy más tárgyak között legalább a fa magasságának 2 1/2-szerese. Az e távolságon belül lévő járókelők, épületek és tárgyak ki vannak téve annak, hogy a lezuhanó fa kár tesz bennük.

Fadöntés előtt:

- ◆ Ellenőrizze, nincs-e olyan helyi rendelkezés, amely tiltja vagy szabályozza a fa kivágását.
- ◆ Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket, amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek között:
 - ◆ a dőlés tervezett irányát;
 - ◆ a fa természetes hajlása;
 - ◆ bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezet vagy korhadás;
 - ◆ a környező fák és egyéb akadályok, beleértve a villanyvezetékeket és föld alatti vízelvezetéseket;
 - ◆ a szél sebessége és iránya.

Tervezze meg előre, merre fog menekülni a lehulló fa vagy ágak elől. Ellenőrizze, hogy menekülési útvonalán nincsenek-e a mozgást gátló vagy hátráltató akadályok. Ne feledje, hogy a nedves fű és a frissen lenyesett fa kerge csúszós.

- ◆ Ne próbáljon meg olyan fát kidönteni, amelynek törzs átmérője nagyobb a láncfűrész vágási hosszánál.
- ◆ Végezzen irányadó ék alakú bevágást a dőlés irányának kijelöléséhez.
- ◆ Végezzen vízszintes bevágást a fatörzs átmérőjének 1/5-e és 1/3-a közötti mélységben, a dőlés vonalára merőlegesen a fatörzs alján (P ábra).
- ◆ Végezzen felülről egy, az előbbi keresztvező vágást úgy, hogy kb. 45°-os ék alakú bevágás keletkezzen.



- ◆ Egyetlen, vízszintes fadöntő vágást végezzen a másik oldalról, 25-50 mm-rel az ék alakú bevágás középvonala felett. (Q ábra). Ne vágja át az irányadó bevágást, mert többé nem tudja befolyásolni a fa dőlésének irányát.
- ◆ Üssön be éket vagy ékeket a fadöntő vágásba a fa ledöntéséhez (R ábra).

Fák gallyazása

Ellenőrizze, nincsenek-e olyan helyi rendelkezések, amelyek tiltják vagy szabályozzák a fák gallyazását. Gallyazást csak gyakorlott felhasználó végezhet; a művelet közben nagyobb az esélye a lánc becsípődésének és a visszarúgásnak.

Gallyazás előtt mérlegelni kell az ágak esésének irányát befolyásoló tényezőket, például az alábbiakat:

- ◆ A levágandó ág hossza át és súlya.
 - ◆ Bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezet vagy korhadás.
 - ◆ A környező fák és egyéb akadályok, beleértve a villanyvezetéket is.
 - ◆ A szél sebessége és iránya.
 - ◆ Hogy az ág összeakaszódik más ágakkal.
- A kezelőnek fel kell mérnie, hogyan fér hozzá az ághoz, valamint az ág leesésének irányát. Az ág hajlamos arra, hogy a fatörzs felé lendüljön. Nem csak a fűrész kezelője és az arra járók, hanem az ág alatt lévő tárgyak és más dolgok is veszélybe kerülhetnek.
- ◆ Az ág hasadásának elkerülése érdekében az első vágást felfelé végezze, az ág vastagságának legfeljebb egyharmadáig.
 - ◆ A második, lefelé irányuló vágás találkozzon az elsővel.

Farönkök vágása (S, T és U ábra)

Attól függően kell végezni a vágásokat, hogy hogyan támasztja alá a faanyagot. Ha lehetséges, használjon fűrészszakot. Mindig úgy kezdje a vágást, hogy a lánc fut, és a hegyes ütköző (19) érintkezik a fával (S ábra). A vágás befejezésekor fordítsa a hegyes ütköző segítségével a gépet a fa irányába.

Ha a faanyag teljes hosszában alá van támasztva:

- ◆ Lefelé irányított vágást végezzen, de ne vágjon bele a földbe, mert a lánc gyorsan tompa lesz.

Ha a faanyag mindkét végén alá van támasztva:

- ◆ Először lefelé egyharmadáig vágja be a fát a hasadás elkerülése érdekében, majd az ellenkező irányból folytassa, amíg a fűrész el nem éri az előző vágatot.

Ha a faanyag az egyik végén van alátámasztva:

- ◆ Először egyharmadáig vágja be a hasadás elkerülése érdekében, majd a hasadás elkerülése végett lefelé vágjon.

Lejtőn:

- ◆ Mindig az emelkedő irányában álljon.

Ha földön fekvő faanyagot vág (T ábra):

- ◆ Támasztékokkal vagy ékekkel rögzítse a munkadarabot. A kezelő és az arra járók nem rögzíthetik az

anyagot úgy, hogy ráülnek vagy ráállnak. Ügyeljen, hogy a lánc ne érjen a földhöz.

Fűrészszak használata (U ábra):

Amikor csak lehetséges, fűrészszak használata nyomtatékosan ajánlott.

- ◆ Fektesse a rönköt stabilan a fűrészszakra. Mindig a fűrészszak lábain túlnyúló részt vágja le. Leszorítókkal vagy hevederekkel rögzítse a munkadarabot.

Faágak levágása (V ábra)

Kidöntött fa ágainak eltávolítása. Az ágak levágásakor a nagyobb alacsonyabb ágakat hagyja meg, hogy a törzs kevésbé érjen a földhöz. A kis ágakat egy-egy vágással távolítsa el. A feszes ágakat az aljuktól a tetjük felé kell vágni, hogy a láncfűrész ne szoruljon be. Igazítsa ki az ágakat a szemközti oldalon, hogy a törzs a kezelő és a fűrész között legyen. Soha ne vágjon a lábszárai között és ne üljön rá a levágandó ágra.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A szerszám nem indul	A reteszelő gomb nincs lenyomva.	Nyomja le a reteszelő gombot.
	Nincs beszerelve az akkumulátor	Szerelje be az akkumulátort
	Az akkumulátor nincs feltöltve	Töltse fel az akkumulátort
A lánc a szerszám kikapcsolása után 2 másodpercen belül nem áll le	Helytelenül van beszerelve az akkumulátor	Vegye ki, majd szerelje be helyesen az akkumulátort
	A lánc túl laza	Ellenőrizze a lánc feszességét
	A vezetópajzs/lánc forróak tűnik/füstöl	Üres az olajtartály
A vezetópajzs/lánc forróak tűnik/füstöl	Az olajozó furat eldugult a vezetópajzsban	Tisztítsa ki az olajozó furatokat (21 - E ábra), és tisztítsa meg a vezetópajzs körüli vajat.
	A lánc túl feszes	Ellenőrizze a lánc feszességét
	A vezetópajzs lánc-kerekét kenni kell	Olajozza meg a lánc-kereket
A láncfűrész nem vág jól	A lánc fordítva van feltéve	Ellenőrizze/módosítsa a lánc irányát
		Élesítse meg
A láncfűrész nem használ olajat	Törmelék van a tartályban	Üritse és cserélje le az olajat
	Az olajsapka furata eltömődött	Távolítsa el a törmelékét a furatból
	Törmelék van a vezetópajzsban	Távolítsa el a törmelékét és tisztítsa meg a vezetópajzsot
	Törmelék van az olajkivezetőben	Távolítsa el a törmelékét

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Használat közben hirtelen leáll a láncfűrész	Lemerült az akkumulátor	A töltöttségi állapot jelzőjének gombját megnyomva ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét. Szükség esetén tölts fel az akkumulátort.
	Az akkumulátor túl meleg	Hagyja az akkumulátort legalább 30 percig hűlni, mielőtt töltené vagy mielőtt folytatná a munkát.
	Túláram védelem	Indítsa újra a láncfűrész. Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.

Karbantartás

A rendszeres karbantartás biztosítja a szerszám hosszú élettartamát. Az alábbi ellenőrzések rendszeres elvégzése ajánlott.

Figyelmeztetés! A szerszám karbantartása előtt:

- ◆ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.

Olajszint

Az olajszint nem csökkenhet a tartály negyedrése alá.

Fűrészlanc és vezetópajzs

VNéhány óra használat után, illetve tárolás előtt szerelje le és alaposan tisztítsa meg a vezetópajzsot (7) és a láncot (6).

- ◆ Ellenőrizze, hogy a vezetópajzs tiszta-e és nincse rajta törmelék.
- ◆ Olajozza meg a láncereket és a vezetópajzsot a láncerek olajozó nyílásain (21) keresztül (E ábra). Ezzel biztosítható, hogy a vezetópajzs sinje teljes hosszában egyenletesen kopjon.

Fűrészlanc élesítése

A szerszám lehető legjobb teljesítménye végett fontos, hogy a fűrészlanc fogai élesek legyenek. Az élesítésre vonatkozóan útmutatást talál az élesítő készletben.

Elhasználdott fűrészlanc cseréje

A cserealkatrész beszerezhető kiskereskedésekben vagy Black & Decker márkaszervizekben. Mindig eredeti cserealkatrészeket használjon.

A fűrészlanc élessége

A fűrészlanc vágóélei azonnal kicsorbulnak, ha a szerszám vágás közben a földhöz vagy egy szeghez ér.

A fűrészlanc feszessége

Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlanc feszességét.

Ha láncfűrészre javításra szorul.

Ez a szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek. Javítását csak képzett személy végezheti, eredeti cserealkatrészek felhasználásával, mert ellenkező esetben a szerszám használója nagyfokú veszélynek van kitéve. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Környezetvédelem



Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.

Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.



Az elhasznált termékek és csomagolások elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és újrafelhasználását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthető.

A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.

A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el készülékét az egyik megbízott márkaszervizbe, amelyekről a Magyarországi Képviselőnél érdeklődhet.

Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselőttől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.

Műszaki adatok

		GKC3630L20 (H1)
Feszültség	V_{DC}	36
Vezetópajzs hossza	mm	300
Maximális vezetópajzs hossz	mm	300
Lánc sebessége (üresjáraton)	m/s	5
Maximális vágáshossz	mm	300
Olajtartály térfogata	ml	115
Súly	kg	3,8
		BL2036
Feszültség	V_{DC}	36
Kapacitás	Ah	2,0
Típus		Li-ion

Töltő	905673** (1. típus)
Felvett feszültség	V_{AC} 230
Leadott feszültség	V_{DC} 36
Áramerősség	mA 1300
Töltési idő kb.	perc 90

Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:

L_{pA} (hangnyomás) 72,8 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,2 dB(A), L_{WA} (hangteljesítményszint) 92,8 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,2 dB(A)

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke

(triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:

Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (a_w) 5,5 m/s²,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²

CE megfelelési nyilatkozat

GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV



GKC3630L20

A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-13.

2006/42/EK, Láncfűrész, V. melléklet
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344

Akusztikus teljesítmény a 2000/14/EK (13. cikkely, III. melléklet) szerint:

L_{WA} (mért hangteljesítmény) 92,8 dB(A)
Toleranciafaktor (K) 1,2 dB(A)
 L_{WA} (garantált hangteljesítmény) 94 dB(A)

Ezek a termékek a 2014/30/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat nevében adja.

R. Laverick
Műszaki igazgató
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2014/06/30

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselő segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek

listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: www.2helpU.com.

Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.

BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék megvásárlásához.

Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében háztartási, hobby célra vásárolnak **24 hónap jótállást vállalunk.**

A termék iparszerű használatra nem alkalmas!

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetőségének teljes időtartama alatt.
 - a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt őrizze meg.
 - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeit meghatározását, illetve a fogyasztó részére történő átadásának időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnev, üzlet címe) jegyzővel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesíthetőségét, mivel a kijelölt szervizkénél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a termékhez az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.
 - c) Elvesztett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
- 2) **Nem terjed ki a jótállás:**
 - a) amennyiben a hiba oka rendeltetésszerű, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
 - b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális) célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták fel (nem fogyasztói szerződés);
 - c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatoszj, csapágycs, szénkefe, csillagkerék);
 - d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
 - e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
 - f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak **amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.**
- 3) A fogyasztó a kijávitás vagy csere iránti igényét a jótállási időn belül a kereskedőnél, illetve kijávitás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatónál is érvényesítheti.

Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.

- a) Nem számít bele a jótállási időbe a kijávitási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
 - b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijávitással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
 - c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő kérheti a szakszerviz közreműködését.
 - d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a kereskedő az igény teljesíthetőségéről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontról.
 - e) Ha a kijávitás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása szerint műszakilag és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, avagy visszatérítésre kerül a vételár.
 - f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a hiba kijávitását vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak, illetve a javítószolgáltatónak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijávitást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.

A jótállás keretében tartozó kijávitás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgáltatást a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a kijávitás iránti igény bejelentésének és a kijávitásra történő átvétel időpontját,
- a hiba okát és a kijávitás módját;
- a termékfogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
- a kicserélés tényét és időpontját.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban - választása szerint - kijávitást vagy kicserélést követelhet. A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és észszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijávitásra.

Ha az előírt módon történő kijávitásra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga kijávitathatja, vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrovidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni. A kijávitást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Gyártó:	Forgalmazó:
Black & Decker Europe,	Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,	1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,	Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság	

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti!

**Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő**

Kereskedő neve és címe:

.....

A fogyasztási cikk megnevezése:.....

Típusa:

Gyártási száma:

Szerződéskötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma:

P.H.

aláírás

Kereskedő által kitöltendő kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicserélés időpontja:

P.H.

aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének időpontja:

.....

fogyasztó aláírása**Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:****1. javítás**

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

3. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

2. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás

4. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

P.H.

aláírás



Stanley Black & Decker Hungary Kft

Iroda

1016 Bp. Mészáros u 58/b.

Tel.
214-05-61

Fax.
214-69-35

Központi Márkaszerviz

Elérhetőség

ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.

Tel/fax
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
+36 30 370 7033

service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

INOX Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét



CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

INOX Trading and
Manufacturing LLC
Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét
Tel.: +36 30 370 7033
e-mail: szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

(PL)

Adres servisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis